

 <b>국토교통부</b>	<b>보 도 자 료</b>	
	<b>배포일시</b>	<b>2018. 3. 28(수) / 총11매(본문4매)</b>
<b>담당 부서</b>	<b>자동차정책과</b>	<b>담당자</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 황우관</li> <li>• ☎ (044) 201-3843, 3844</li> </ul>
<b>보 도 일 시</b>		2018년 3월 29일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 3.28.(목) 06:00 이후 보도 가능

## BMW, 벤츠, 아우디, 폭스바겐, 포드, 페라리, 할리데이비슨, 가와사키 리콜 실시 (총 80개 차종 47,936대)

- 국토교통부(장관 김현미)는 8개 업체에서 수입하여 판매한 자동차 총 80개 차종 47,936대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 비엠더블유코리아(주)에서 수입하여 판매한 BMW 128i 등 22개 차종 25,802대의 차량에 대하여 2가지 리콜을 실시한다.
  - BMW 128i 등 21개 차종 25,732대에서는 블로우바이히터\* 과열로 인하여 엔진경고등이 점등되고 블로우바이히터가 녹아내려 화재가 발생할 가능성이 발견되었다.
    - \* 블로우바이히터 : 엔진 냉간 시 미연소 가스에 의한 퇴적물 등의 문제를 해결하기 위해 미연소 가스를 가열하여 흡기관으로 유입시키는 장치
  - BMW X5 M50d 차종 70대에서는 차량이 고온 다습한 지역에 장시간 노출 되었을 때, 운전석 에어백 인플레이터(다카타 社) 내부의 압축가스 추진체 변형으로 인하여 에어백 전개 시 금속 파편이 튀어나와 운전자에게 상해를 입힐 가능성이 있다.
  - 해당차량은 3월 30일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(부품 교체)를 받을 수 있다.

- 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입하여 판매한 벤츠 CLA 200 CDI 등 23개 차종 11,882대에서는 조향장치 내 모듈 접지 불량으로 인하여 운전석 에어백이 임의로 전개되어 운전자에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 3월 30일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 및 작업)를 받을 수 있다.
  
- 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입하여 판매한 CC 2.0 TDI BMT 등 5개 차종 6,900대의 차량에 대하여 2가지 리콜을 실시한다.
  - 폭스바겐 CC 2.0 TDI BMT 등 3개 차종 1,100대에서는 시동모터(제작사 : 발레오 프랑스)의 조립 불량으로 인하여 시동불량 및 화재발생 가능성이 확인되었다.
  - 아우디 A6 50 TFSI Quattro 등 2차종 5,800대에서는 엔진 룸에서 연료탱크로 이어지는 연료공급라인의 접합부위 균열로 인하여 연료가 누유되고, 이로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 3월 30일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교체)를 받을 수 있다.
  
- 한불모터스(주)에서 수입하여 판매한 Peugeot 308 2.0 Blue-HDi 등 5개 차종 526대와 Citroen Grand C4 Picasso 2.0 Blue-HDi 등 2차종 513대에서는 엔진 과열방지 시스템 오작동으로 엔진과열이 발생하여 엔진오일이 누유되고 엔진이 파손될 가능성이 발견되었다.
  - 해당차량은 3월 29일부터 한불모터스(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(엔진 소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

- 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입하여 판매한 포드 Mustang 차종 631대의 차량에서는 고온 다습한 지역에 장시간 노출 되었을 때, 조수석 에어백 인플레이터(다카타 社) 내부의 압축가스 추진체 변형으로 인하여 에어백 전개 시 금속파편이 튀어나와 승객에게 상해를 입힐 가능성이 있다.
  - 해당차량은 3월 30일부터 포드세일즈서비스코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 에어백으로 교체)를 받을 수 있다.
- 에프엠케이(주)에서 수입하여 판매한 페라리 488 GTB 차종 2대의 차량에서는 계기판 모듈 소프트웨어 결함으로 인해 브레이크 디스크 잔량을 운전자가 인지하지 못하게 되어, 디스크 손상에 의한 제동능력 저하 및 사고발생 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 3월 30일부터 에프엠케이(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(계기판 모듈 소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 기흥 모터스(유)에서 수입하여 판매한 할리데이비슨 투어링 모델 등 19개 이륜차종 1,588대에서는 ABS 유압장치 고착으로 브레이크 작동 불량에 일어나 차량의 전도, 추돌 등의 사고발생 가능성이 발견되었다.
  - 해당차량은 4월 1일부터 기흥 모터스(유) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(브레이크 오일을 개선품으로 교체 등)를 받을 수 있다.
- 대전기계공업(주)에서 수입하여 판매한 가와사키 ZX-10R 등 2개 이륜차종 90대에서는 트랜스미션 기어가 강도 부족으로 파손되어 사고가 발생할 가능성이 발견되었다.
  - 해당차량은 3월 30일부터 대전기계공업(주) 공식 서비스센터에서

무상으로 수리(트랜스미션 기어를 강도가 충분한 개선품으로 교체)를 받을 수 있다.

- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 **휴대전화 문자메시지**로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 **결함내용을 자비로 수리한 경우\***에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상**을 신청할 수 있다.

\* 자동차제작자들은 자동차관리법 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 **자체 시정한 비용을 보상**하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 비엠더블유코리아(주)(080-269-2200), 메르세데스-벤츠코리아(주)(080-001-1886), 아우디폭스바겐코리아(주)(080-767-2834), 한불모터스(주)(02-3408-1654), 포드세일즈서비스코리아(유)(1600-6003), 에프엠케이(주)(02-3433-0880), 기흥모터스(유)(070-7405-8220), 대전기계공업(주)(02-929-7777)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 **자동차리콜센터**(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, **홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.**

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
비엠더블유 코리아(주)	128i	블로우바이히터	'08.04.10.~'10.09.03.	5
	325i		'06.07.06.~'06.08.09.	16
	328i		'06.08.24.~'11.09.12.	249
	328i Convertible		'06.12.12.~'11.08.19.	1,294
	328xi		'06.10.27.~'11.10.06.	10
	330i		'06.07.06.	1
	523i		'06.05.23.~'11.08.12.	1,941
	525i		'06.03.02.~'09.12.17.	40
	525xi		'06.07.04.~'06.09.06.	2
	528i		'07.02.21.~'11.08.10.	20,156
	528xi		'07.05.30.~'09.01.12.	3
	530i		'06.02.28.~'09.09.23.	582
	530xi		'06.08.31.~'06.10.27.	4
	730i		'06.06.01.~'06.09.21.	11
	730Li		'16.05.23.~'07.03.05.	292
	X3 3.0i		'06.09.05.~'07.03.27.	58
	X3 3.0si		'07.01.23.~'10.07.09.	10
	X5 3.0i		'07.03.23.~'10.02.23.	824
	X5 3.0si		'07.02.09.~'09.07.22.	25
	Z4 3.0si	'06.05.31.~'08.03.14.	45	
Z4 sDrive30i	'09.04.22.~'11.07.29.	164		
X5 M50d	운전석에어백 인플레이터	'13.07.18.~'13.12.20.	70	
<b>소 계</b>			<b>25,802</b>	
메르세데스- 벤츠코리아(주)	CLA 200 CDI	스티어링 칼럼 모듈	'14.03.28.~'14.08.29.	295
	CLA 200 d 4MATIC		'14.06.18.~'16.05.28.	1,027
	CLA 200d		'14.08.11.~'16.06.02.	2,097
	CLA 250		'14.04.25.~'15.08.31.	4
	CLA 250 4MATIC		'14.06.02.~'16.06.30.	633
	Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC		'14.03.28.~'16.04.19.	646
	CLA 180		'15.08.05.	1
	GLA 200 d 4MATIC		'14.07.07.~'16.06.30.	1,528
	GLA 200 d		'14.05.30.~'16.06.30.	1,787

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	GLA 180 CDI		'14.09.11.	1
	GLA 250		'15.03.03.	1
	GLA 250 4MATIC		'14.09.25.~'15.12.11.	5
	Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC		'14.05.30.~'16.05.10.	339
	A 200 CDI		'14.03.28.~'14.06.24.	99
	A 200 d		'15.09.21.~'15.12.17.	24
	A 180 CDI		'14.06.06.~'15.04.16.	961
	A 180		'15.06.25.	1
	A 200		'15.08.13.~'16.06.30.	949
	Mercedes-AMG A 45 4MATIC		'14.08.12.~'16.06.10.	350
	B 200 CDI		'14.03.28.~'14.10.30.	241
	B 200 d		'14.12.12.~'16.06.30.	888
	B 160 CDI		'14.09.01.~'14.09.05.	2
	B 180 CDI		'14.07.16.~'14.09.02.	3
	<b>소 계</b>			
아우디폭스바겐 코리아(주)	A6 50 TFSI Quattro	연료 공급라인	'11.04.05.~'13.09.05.	3,845
	A7 50 TFSI Quattro		'11.03.01.~'13.09.05.	1,955
	CC 2.0 TDI BMT	스타터 모터 솔레노이드 스위치	'11.03.18.~'11.06.25.	567
	Golf 1.6 TDI BMT		'11.03.18.~'11.06.02.	396
	Jetta 1.6 TDI BMT		'11.04.06.~'11.06.24.	137
	<b>소 계</b>			
한불모터스(주)	Peugeot 308 2.0 Blue-HDi	냉각수 온도 센서	'14.01.15.~'15.04.29.	362
	Peugeot 308SW 2.0 Blue-HDi		'14.04.22.~'15.04.09.	160
	Peugeot 508 2.0 Blue-HDi		'13.11.26.	1
	Peugeot 508 RXH 2.0 Blue-HDi		'15.01.23.	1
	Peugeot 508 SW 2.0 Blue-HDi		'14.06.20.	2
	Citroen Grand C4 Picasso 2.0 Blue-HDi		'13.11.12.~'15.03.05.	426
	Citroen C4 Picasso 2.0 Blue-HDi		'14.06.18.~'15.02.05.	87
	<b>소 계</b>			
포드세일즈 서비스코리아(유)	Mustang	동승자석 에어백 인플레이터	'09.02.12.~'12.01.10.	631
	<b>소 계</b>			

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
(주)에프엠케이	페라리 488 GTB	계기판 모듈 소프트웨어	'15.07.28. / '15.11.13.	2
	소 계			2
(유)기흥모터스 (할리데이비슨)	FLHX	ABS 유압조절장치	'07.07.24.~'11.04.06.	303
	FLHRC		'07.07.12.~'11.03.18.	76
	FLHR		'07.07.04.~'11.03.17.	424
	FLTRU		'10.06.25.~'11.01.18.	16
	FLTRX		'09.07.02.~'10.12.22.	21
	FLHTK		'10.02.19.~'10.09.30	34
	FLHTCU		'07.07.03.~'11.01.17.	412
	FLHT		'07.10.29.~'08.08.29.	2
	FLHTCUSE3		'07.09.10.~'11.03.17.	47
	FLHXSE		'10.01.14.~'11.06.10.	22
	FLHRSE4		'08.01.23.~'08.02.20.	26
	FLTRUSE		'10.07.28.~'11.02.26.	12
	FLTRSE3		'08.09.22.~'09.03.03.	61
	VRSCDXA		'07.10.25.~'08.05.29.	6
	VRSCDX		'08.07.03.~'11.01.26.	9
	VRSCAWA AN		'07.07.09.	1
	VRSCAW		'08.11.19.	1
	VRSCF		'08.07.28.~'10.08.05.	8
	FLHTP		'07.07.08.~'11.03.25.	107
	소 계			1,588
대전기계공업(주) (가와사키)	ZX-10R	트랜스미션 기어	'16.02.01.~'17.05.01.	84
	ZX-10RR		'17.03.02.~'17.03.04.	6
	소 계			90
총 계				47,936

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

비엠더블유코리아(주)	
	<p>엔진</p> <p>블로우바이패터</p> <p>흡기 매니폴드</p>
528i	블로우바이패터

비엠더블유코리아(주)	
X5 M50d	운전석 에어백 인플레이터

메르세데스-벤츠코리아(주)	
CLA 200 d	스티어링 칼럼 모듈

아우디 폭스바겐 코리아(주)



A6 50 TFSI Quattro



엔진 룸

연료공급 호스

아우디 폭스바겐 코리아(주)



CC 2.0 TDI BMT



솔레노이드 스위치

시동모터

엔진 룸

시동 모터 솔레노이드 스위치

한불모터스(주)



Citroen Grand C4 Picasso 2.0 Blue-HDi



냉각수 온도 센서

냉각수 온도 센서

포드세일즈서비스코리아(유)



Mustang



동승자석 에어백 인플레이터

(주)에프엠케이



페라리 488 GTB




계기판 모듈 소프트웨어  
(브레이크 디스크 관련)

(유)기흥모터스



할리데이비슨 FLHX

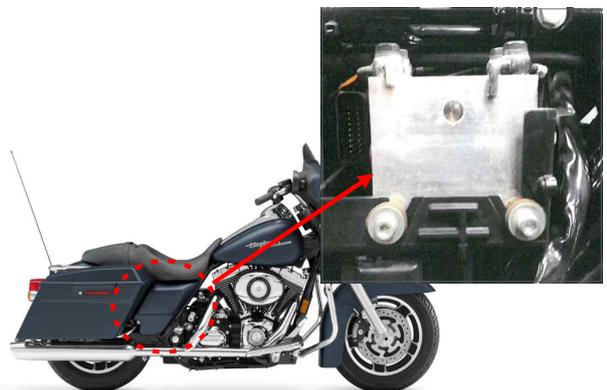

ABS 유압조절장치

대전기계공업(주)



가와사키 ZX-10R



트랜스미션 기어

\* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음

\* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.