

 국토교통부	보 도 자 료	
	배포일시	2018. 4. 11(수) / 총9매(본문4매)
담당 부서	자동차정책과	담당자 <ul style="list-style-type: none"> • 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844
보 도 일 시		2018년 4월 12일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 4.12.(목) 06:00 이후 보도 가능

한국지엠, BMW, 아우디, 포드, 재규어, 미쓰비시, 다임러트럭 리콜실시(총 33개 차종 69,803대)

- 국토교통부(장관 김현미)는 7개 업체에서 제작 또는 수입하여 판매한 자동차 총 33개 차종 69,803대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 한국지엠(주)에서 제작하여 판매한 윈스툼 44,573대는 차량 뒤쪽 스포일러를 고정하는 볼트의 결함으로 스포일러가 차량으로부터 이탈되어 뒤 따라오는 차량의 사고 유발 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 4월 13일부터 한국지엠(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체 등)를 받을 수 있다.
- 비엠더블유코리아(주)에서 수입하여 판매한 320i 등 12개 차종 15,802대는 에어컨 및 히터의 송풍량 조절기와 커넥터의 연결 결함으로 강한 바람 작동 시 송풍량 조절기의 연결부품이 과열되어 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 4월 13일부터 비엠더블유코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입하여 판매한 Q5 35 TDI Quattro

등 6개 차종 5,732대(서비스센터에서 본 리콜 대상 부품으로 과거에 수리 받은 차량 포함)는 국토교통부의 자기인증적합조사* 중 후부 반사기 기준위반 사실이 발견되었다.

* 자기인증적합조사 : 자동차 제작·조립·수입자가 기준충족여부를 인증(자기인증)하여 판매한 자동차가 실제로 안전기준을 충족했는지를 여부를 정부기관이 일제히 조사하는 것으로 기준 부적합 확인 시 과징금 부과와 더불어 이를 시정(리콜) 조치함으로써 소비자들에게는 자동차의 안전도에 대한 정보를 널리 알리고, 자동차제작자에는 안전한 자동차를 제작하도록 하는 자동차 사후관리제도

○ 해당 차량은 후부반사기의 반사 성능이 국토교통부에서 측정한 기준에 미달하여 안전기준 제49조를 위반하였다.

○ 이에, 국토교통부는 Q5 35 TDI Quattro 등 6개 차종 5,732대에 대하여 아우디폭스바겐코리아(주)에 해당 자동차매출액의 1천분의 1에 해당하는 과징금을 부과할 예정이다.

○ 해당차량은 4월 13일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입하여 판매한 MKZ 등 3개 차종 3,222대의 차량은 2가지 리콜을 실시한다.

○ MKZ 등 2개 차종 3,221대는 조향핸들을 조향축에 고정하는 볼트의 체결 결함으로 조향핸들이 조향축으로부터 이탈되어 사고가 발생할 가능성이 확인되었다.

○ Kuga 1대는 운전석 무릎 에어백의 인플레이터 작동에 필요한 혼합물의 결합으로 사고 시 무릎 에어백이 전개가 되지 않아 운전자를 보호하지 못할 가능성이 확인되었다.

○ 해당차량은 4월 13일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.

- (주)재규어랜드로버코리아에서 수입하여 판매한 재규어 XF 등 9개 차종 326대의 차량은 2가지 리콜을 실시한다.
 - 재규어 XF 등 8개 차종 322대는 고압연료레일 끝부분의 용접 결함으로 연료가 누유되어 화재가 발생 가능성이 확인되었다.
 - 재규어 E-PACE 4대는 앞 브레이크 호스를 고정하는 장치의 결함으로 앞바퀴와 브레이크 호스 간 간섭을 일으켜 브레이크 호스가 파손되고 브레이크액이 누유되어 제동성능이 저하될 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 4월 13일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.
- 미쓰비시자동차공업(주)에서 수입하여 판매한 RVR 143대는 앞창유리 와이퍼의 부품 결함으로 우천시 와이퍼가 작동되지 않아 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 4월 16일부터 미쓰비시자동차공업(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 다임러트럭코리아(주)에서 수입하여 판매한 스프린터 5대는 연료 압력제어밸브와 커먼레일(고압연료를 저장하고 개별 인젝터로 분배해주는 장치)과의 체결 결함으로 연료가 압력제어밸브와 연결된 전기 배선 내부를 따라 흘러 엔진 출력 저하 및 시동 불량 등을 일으킬 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 4월 13일부터 다임러트럭코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체 등)를 받을 수 있다.
- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행

전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 자동차관리법 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 한국지엠(주)(080-3000-5000), 비엠더블유코리아(주)(080-269-5181), 아우디폭스바겐코리아(주)(080-767-2834), 포드세일즈서비스코리아(유)(1600-6003), (주)재규어랜드로버코리아(재규어 080-333-8289, 랜드로버 080-337-9696), 미쓰비시자동차공업(주)(02-523-9720), 다임러트럭코리아(주)(080-001-1886)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
한국지엠(주)	원스톱	리어 스포일러	'06.04.03.~'07.12.14.	44,573
	소 계			44,573
비엠더블유 코리아(주)	320d	에어컨 및 히터 송풍량 조절기	'05.04.28.~'11.11.09.	4,289
	320d EfficientDynamics		'10.05.31.~'11.07.07.	54
	320i		'04.11.24.~'11.08.29.	8,683
	325i		'04.12.15.~'09.11.13.	188
	328i		'06.08.24.~'11.07.05.	243
	328i Convertible		'06.12.12.~'11.05.27.	1,279
	330i		'04.11.24.~'06.07.06.	64
	335i		'06.08.22.~'11.07.25.	84
	335i Convertible		'06.12.13.~'11.05.10.	357
	328xi		'06.10.27.~'11.06.08.	8
	335xi		'08.06.03.	1
	M3		'08.07.10.~'11.05.03.	552
	소 계			15,802
아우디폭스바겐 코리아(주)	Q5 2.0 TDI Quattro	후부반사기	'14.05.14.~'14.05.23.	37
	Q5 35 TDI Quattro		'14.05.22.~'16.05.11.	2,670
	Q5 45 TDI Quattro		'15.05.27.~'16.04.30.	479
	Q5 45(3.0) TDI Quattro		'14.05.15.~'15.05.30.	890
	SQ5 TDI Quattro		'14.05.14.~'16.05.23.	995
	Q5 2.0 TDI Quattro	후부반사기 (서비스센터에서 본 리콜 대상 부품으로 과거에 수리 받은 차량)	'10.09.07.~'14.05.13.	345
	Q5 3.0 TDI Quattro		'10.01.26.~'12.06.28.	79
	Q5 35 TDI Quattro		'09.02.05.~'10.08.28.	114
	Q5 45(3.0) TDI Quattro		'12.08.23.~'14.04.11.	73
	SQ5 TDI Quattro		'13.04.17.~'14.05.13.	50
	소 계			5,732
포드세일즈 서비스코리아(유)	Fusion	스티어링 휠 장착 볼트	'13.09.10.~'14.11.11.	772
	MKZ		'14.01.08.~'16.03.22.	2,449
	Kuga	운전석 무릎 에어백	'16.10.15.	1
	소 계			3,222
(주)재규어랜드로버 코리아	재규어 XE	고압연료레일	'17.04.19.~'18.01.19.	47
	재규어 XF		'17.04.12.~'17.12.15.	228
	재규어 E-PACE		'17.09.20.~'18.01.29.	36
	재규어 F-PACE		'17.09.12.	1
	재규어 F-Type		'17.07.14.~'17.10.20.	7
	레인지로버 이보크		'17.05.25.	1
	레인지로버 스포츠		'17.07.13.	1

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	레인지로버 벨라		'17.10.04.	1
	재규어 E-PACE	앞바퀴 브레이크 호스 브라켓	'17.10.23.~'17.11.03.	4
	소 계			326
미쓰비시자동차 공업(주)	RVR	와이퍼 관련 부품	'12.02.09.~'12.05.18.	143
	소 계			143
다임러트럭 코리아(주)	스프린터	연료압력 제어 밸브	'16.06.04.~'16.07.29.	5
	소 계			5
총 계				69,803

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지


한국지엠(주)	
	
윈스톰	리어 스포일러

비엠더블유코리아(주)	
	
320i	에어컨 및 히터 송풍량 조절기

아우디 폭스바겐 코리아(주)



Q5 35 TDI Quattro

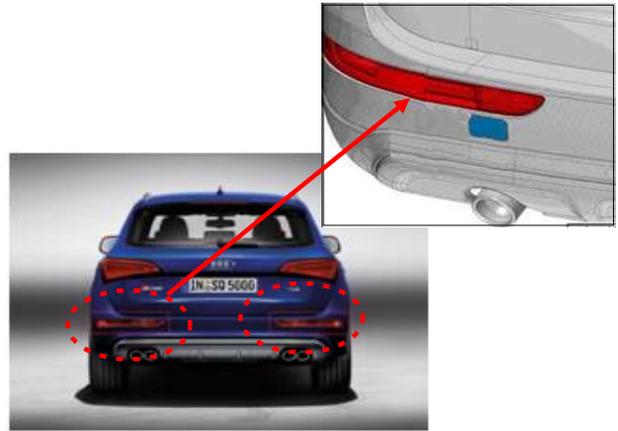


후부 반사기

포드세일즈서비스코리아(유)



MKZ

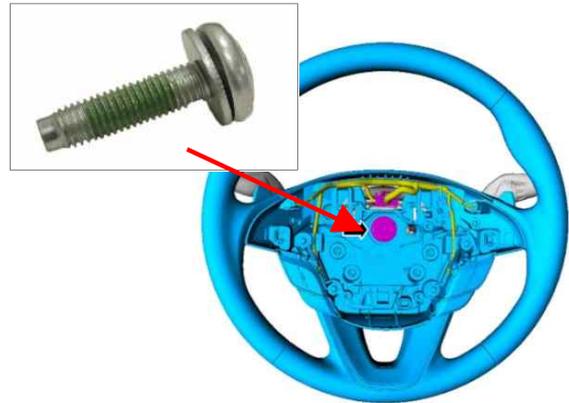

스티어링 휠 장착 볼트

포드세일즈서비스코리아(유)



Kuga




운전석 무릎 에어백

(주)재규어랜드로버코리아



재규어 XF

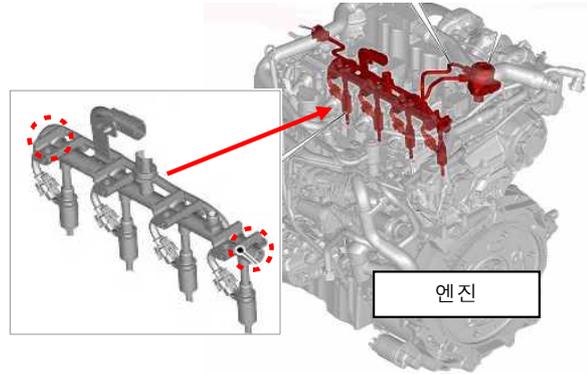


고압연료레일

(주)재규어랜드로버코리아



재규어 E-PACE

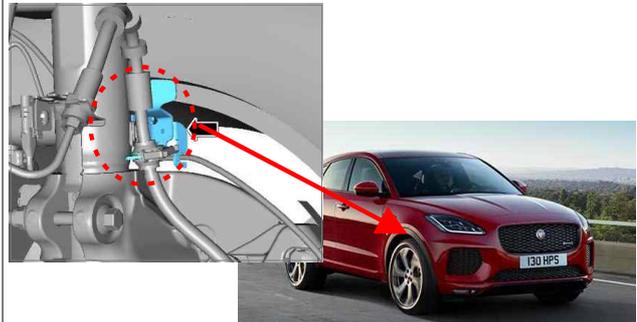


앞바퀴 브레이크 호스 브라켓(좌, 우)

미쓰비시자동차공업(주)



RVR

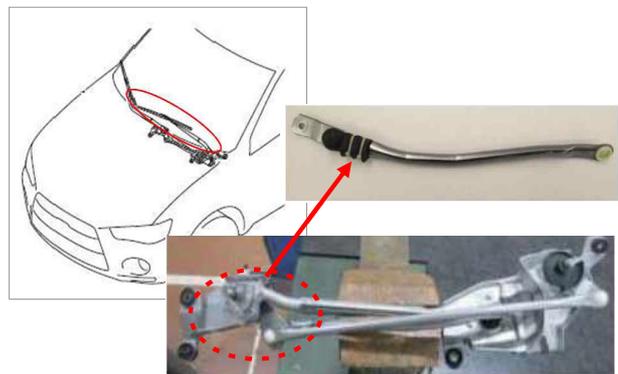

와이퍼 관련 부품

다임러트럭코리아(주)



스프린터



연료 압력 제어 밸브

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.