 


 <b>국토교통부</b>	<h1>보 도 자 료</h1>		
	<b>배포일시</b>	<b>2020. 9. 21.(월)</b> <b>총 9매(본문 4매)</b>	
<b>담당 부서</b> 자동차정책과	<b>담당자</b>	·과장 김정희, 사무관 박군성, 심형석, 남궁영 주무관 최자영, 황우관, 함경현 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4996, 3919, 4999, 3844, 3845)	
<b>보 도 일 시</b>	2020년 9월 22일(화) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 9.22.(화) 06:00 이후 보도 가능		

## 현대, 기아, 볼보, 한불, 아우디 등 결함시정(리콜) 실시 [총 9개사 27,414대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 현대자동차(주), 기아자동차(주), (주)볼보자동차코리아, 한불모터스(주), 아우디폭스바겐코리아(주), 한국지엠(주), 포드세일즈서비스코리아(유), (주)바이크코리아, (유)모토로싸에서 제작 또는 수입·판매한 **총 23개 차종 27,414대**에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 ①GV80 8,783대는 제조과정 중 고압연료펌프에서 발생한 흠집으로 인해 내부에 이물질이 발생하고, 이로 인해 연료 공급이 되지 않아 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 9월 17일부터 현대자동차(주) 직영서비스센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 진행하고 있다.
  - 현대·기아자동차(주)에서 제작, 판매한 ②스팅어 등 2개 차종 2,165대는 메인 연료펌프 내부 부품 제조불량으로 보조 연료탱크에서 메인 연료탱크로 연료 공급이 되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 9월 24일부터 직영서비스센터 및 블루핸즈에서 각각 무상으로 수리(점검 후 교체)를 받을 수 있다.

- 둘째, (주)볼보자동차코리아에서 수입, 판매한 XC60 7,755대는 앞창유리 와이퍼 암 고정 너트 체결 불량으로 눈, 비가 올 때 와이퍼가 제대로 작동되지 않아 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 9월 14일부터 (주)볼보자동차코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(와이퍼 암 고정 너트 재조임)를 진행하고 있다.
  
- 셋째, 한불모터스(주)에서 수입, 판매한 Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 등 10개 차종 7,612대는 엔진 제어장치와 변속기 제어장치 간 통신 불량으로 엔진 제어장치가 리셋 되고, 이로 인해 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 9월 18일부터 한불모터스(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 진행하고 있다.
  
- 넷째, 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입, 판매한 Passat 1.8 TSI GP 등 2개 차종 916대는 앞좌석 등받이 조절 레버가 반대방향으로 장착되어 등받이 고정이 불안정하게 되고, 이로 인해 사고 시 탑승자에게 상해를 입힐 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 9월 28일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 받을 수 있다.
  
- 다섯째, 한국지엠(주)에서 제작, 판매한 트레일블레이저 13대는 앞좌석 조절 장치 고정 볼트가 일부 누락되거나 체결이 불량하여 급제동 또는 차량충돌 시 탑승자의 안전이 확보되지 않을 가능성이 있어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 9월 22일부터 전국 한국지엠(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(재조임 또는 재조립)를 진행하고 있다.

- 여섯째, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매한 **Explorer** 등 2개 차종 10대는 앞좌석 등받이 고정 볼트 및 너트가 제대로 조여지지 않아 충돌 시 측면 에어백이 전개되더라도 탑승자를 제대로 보호하지 못할 가능성이 있어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 9월 25일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(점검 후 재조임)를 받을 수 있다.
  
- 일곱째, (주)바이크코리아에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 **트라이엄프 Street Twin** 등 2개 이륜 차종 127대는 차대번호 라벨 보호 덮개가 작게 제작·장착되어 조향 핸들 조작 시 덮개 하단의 돌기와 전기 배선 묶음과의 간섭이 발생하고, 이로 인해 배선이 단선 또는 합선되어 등화장치 등이 정상적으로 작동되지 않거나 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 9월 14일부터 (주)바이크코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
  
- 마지막으로, (유)모토로싸에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 **두카티 Streetfighter V4 S** 등 2개 이륜 차종 33대는 발전기 로터(Rotor)의 내구성 부족으로 로터가 파손되고, 이로 인해 전기장치 등에 전력 공급이 되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 9월 21일부터 (유)모토로싸 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
  
- 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

\* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 기아자동차(주)(☎ 080-200-2000), (주)블보자동차코리아(☎ 1588-1777), 한불모터스(주)(☎ 02-3408-1654), 아우디폭스바겐코리아(주)(☎ 080-767-0089), 한국지엠(주)(☎ 080-3000-5000), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), (주)바이크코리아(☎ 02-479-1902), (유)모토로싸(☎ 070-7461-1186)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC [www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 모바일 [m.car.go.k](http://m.car.go.k), 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박근성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996) 남궁영 사무관(☎ 044-201-3919)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

**참고 1**

**리콜 대상 자동차**

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
현대자동차(주)	GV80(JX1)	고압연료펌프	'19.12.31.~'20.09.08.	8,783
	G70(IK)	메인 연료펌프	'20.03.31.~'20.07.20.	1,789
	소 계			<b>10,572</b>
기아자동차(주)	스팅어(CK)	메인 연료펌프	'20.05.11.~'20.07.16.	376
	소 계			<b>376</b>
(주)볼보자동차코리아	XC60	와이퍼 암 고정 너트	'17.05.15.~'20.04.21.	7,755
	소 계			<b>7,755</b>
한불모터스(주)	Peugeot 308 1.6 BlueHDi	엔진 제어장치(ECU) 소프트웨어	'15.01.20.~'18.04.27.	1,159
	Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDi		'15.02.06.~'17.10.26.	265
	Peugeot 508 1.6 BlueHDi		'15.07.17.~'18.04.19.	688
	Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi		'15.09.22.~'17.03.10.	73
	Peugeot 3008 1.6 BlueHDi		'15.02.05.~'18.06.09.	3,265
	Peugeot 5008 1.6 BlueHDi		'16.11.21.~'18.06.12.	1,112
	Citroen Picasso 1.6 BlueHDi		'15.07.08.~'18.01.25.	163
	Citroen Grand Picasso 1.6 BlueHDi		'15.04.14.~'18.04.27.	824
	Citroen Grand Spacetourer 1.6 BlueHDi		'18.05.03.~'18.05.25.	49
	DS4 Crossback 1.6 BlueHDi		'16.01.08.~'16.05.04.	14
	소 계			<b>7,612</b>
아우디폭스바겐코리아(주)	Passat 1.8 TSI GP	앞좌석 등받이 조절 레버	'15.09.15.~'16.01.28.	915
	Passat 2.0 TDI GP		'15.11.03.	1
	소 계			<b>916</b>
한국지엠(주)	트레일블레이저 (PC56L, PD56L)	앞좌석 조절 장치 고정 볼트	'20.01.30.~'20.04.13.	13
	소 계			<b>13</b>
포드세일즈서비스코리아(유)	Explorer	앞좌석 등받이 고정 볼트 및 너트	'19.08.24.~'20.01.16.	6
	Aviator		'19.11.21.~'20.02.16.	4
	소 계			<b>10</b>

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
(주)바이크코리아	트라이엠프 Street Scrambler	차대번호 라벨 보호 덮개	'18.11.27.~'20.03.18.	36 17(미판매)
	트라이엠프 Street Twin		'18.12.13.~'20.03.23.	74
	소 계			127
(유)모토로싸	두카티 Streetfighter V4 S	발전기 로터	'20.07.03.~'20.07.27.	22 8(미판매)
	두카티 Panigale V4		'20.07.15.~'20.07.17.	3(미판매)
	소 계			33
총 계				27,414


**참고 2**

**리콜 대상 자동차 이미지**

현대·기아자동차(주)




GV80

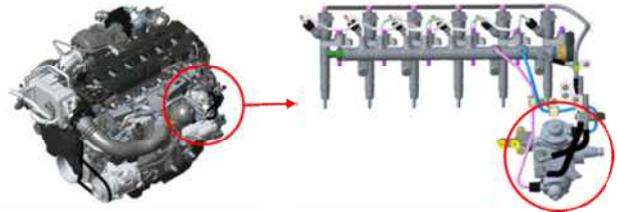

고압연료펌프



스팅어(CK)

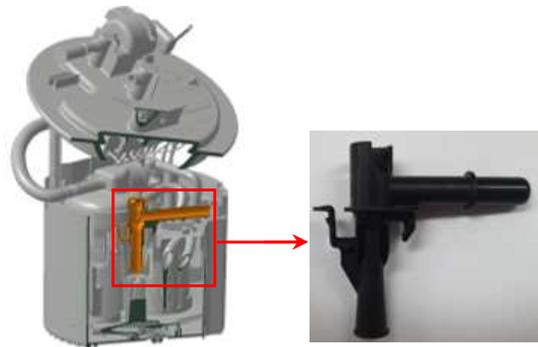


메인 연료펌프

(주)볼보자동차코리아




XC60

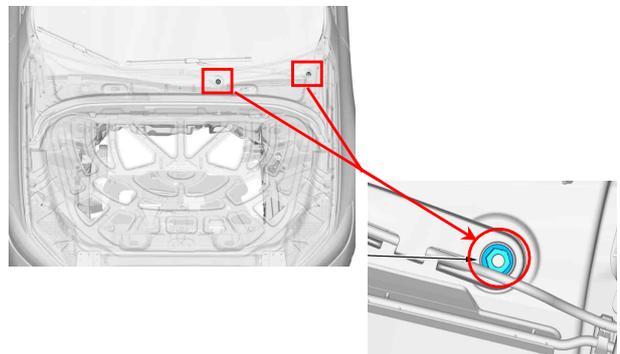

와이퍼 암 고정 너트

한불모터스(주)

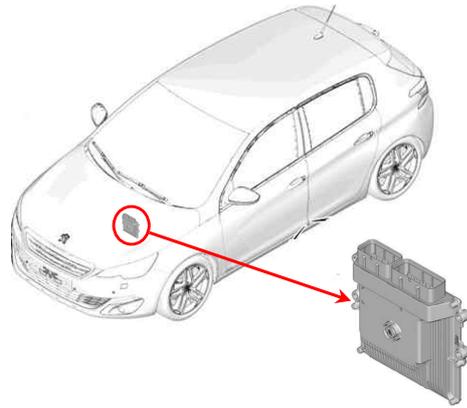

XC60

엔진 제어장치(ECU) 소프트웨어

아우디폭스바겐코리아(주)



Passat 1.8 TSI GP

앞좌석 등받이 조절 레버

한국지엠(주)



트레일블레이저

앞좌석 조절 장치 고정 볼트


포드세일즈서비스코리아(유)



Explorer

앞좌석 등받이 고정 볼트 및 너트


(주)바이크코리아

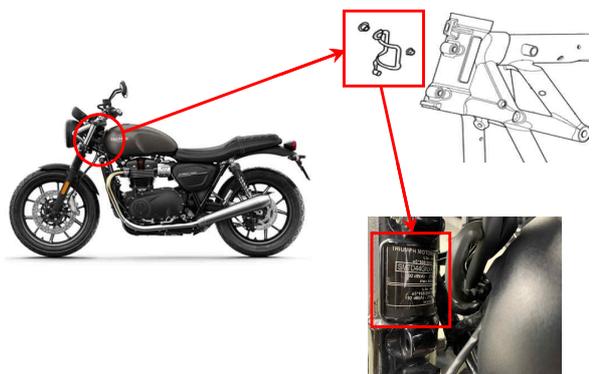

트라이엠프 Street Twin

차대번호 라벨 보호 덮개

(유)모토로싸

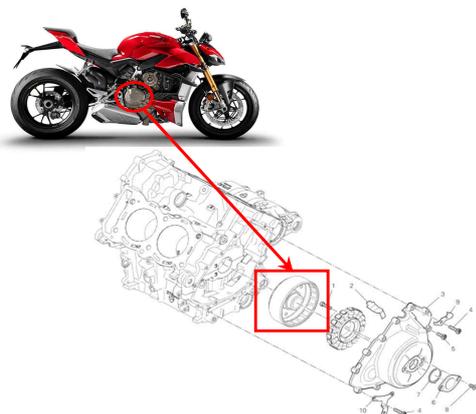

두카티 Streetfighter V4 S


발전기 로터

\* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음

**참고 3**

**자동차리콜센터 홈페이지 (PC 및 모바일)**

PC (www.car.go.kr)

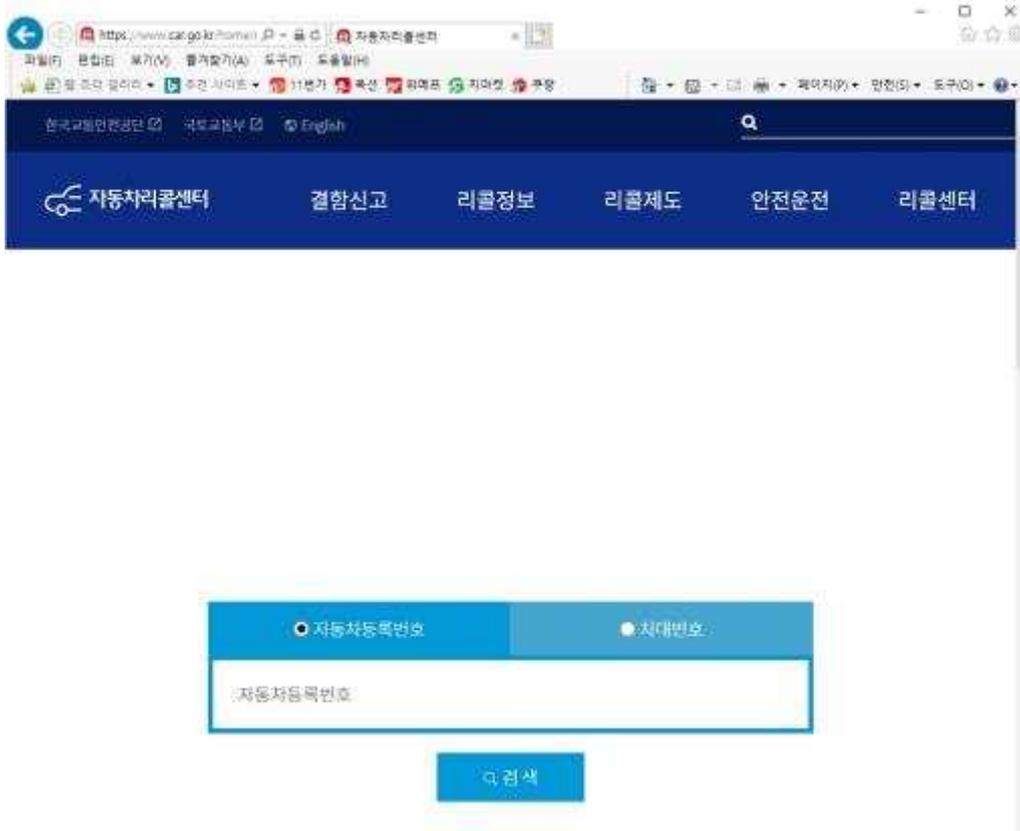

모바일 (m.car.go.kr)

