

벤츠·스카니아·현대 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 28개 차종 12,881대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 원희룡)는 메르세데스벤츠코리아(주), 스카니아코리아그룹(주), 현대자동차(주), 비엠더블유코리아(주), (주)바이크코리아에서 제작 또는 수입·판매한 28개 차종 12,881대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

- ① (벤츠) E 230 4MATIC 등 11개 차종 9,620대는 연료펌프 내 부품(임펠러)의 결함으로, S 580 4MATIC 등 6개 차종 650대는 12V 접지선의 연결볼트 고정 불량으로 9월 22일부터 각각 시정조치에 들어간다.
- ② (스카니아) 카고트럭 등 2개 차종 1,287대는 등화장치(번호등)의 점등 불량에 따른 안전기준 부적합으로 9월 27일부터 시정조치에 들어간다.
- ③ (현대) 팰리세이드 835대는 조수석 승객감지센서 소프트웨어 오류로 9월 21일부터, 뉴카운티 90대는 좌석안전띠의 안전기준 부적합으로 9월 27일부터 시정조치에 들어간다.
- ④ (비엠더블유) Z4 sDrive20i 등 4개 차종 48대는 수신기 오디오 모듈의 안전기준 부적합으로, iX1 xDrive30 5대는 앞바퀴 동력전달장치(드라이브샤프트) 조립 불량으로 각각 9월 21일부터 시정조치에 들어간다.
- ⑤ (바이크코리아) TRIDENT 660 등 2개 차종 346대는 흡기공기량측정센서 호스 불량으로 9월 26일부터 시정조치에 들어간다.

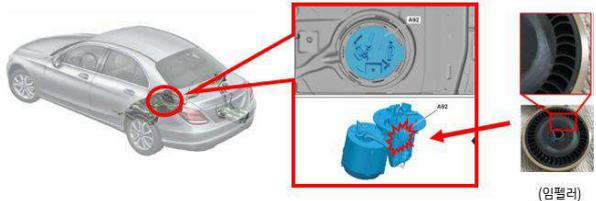
□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박균성 (044-201-3843)
			사무관	박정근 (044-201-4996)

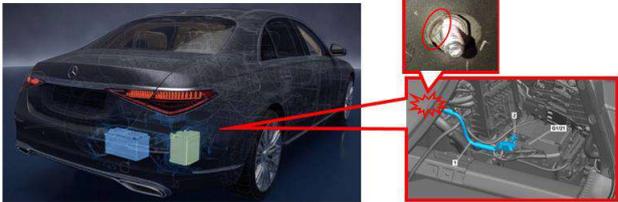
참 고

리콜 대상 자동차

□ 메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(E 350 4MATIC)	결함장치(연료펌프)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Maybach GLS 600 4MATIC	연료펌프 * 연료펌프 내 부품(임펠러)의 결함으로 연료공급이 제대로 되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성	'22.07.31. ~ '22.09.30.	158
C 300 4MATIC		'22.11.03. ~ '22.11.30.	481
C 200		'22.02.15. ~ '22.11.20.	572
E 250		'22.02.23. ~ '22.04.29.	2,390
E 450 4MATIC		'21.10.01. ~ '22.04.11.	492
AMG E 53 4MATIC+		'21.11.04. ~ '22.04.25.	133
E 350 4MATIC		'21.10.01. ~ '22.04.04.	2,522
S 580 4MATIC		'21.10.12. ~ '22.05.31.	1,917
Maybach S 680 4MATIC		'22.03.02. ~ '22.08.31.	122
AMG GT 43 4MATIC+		'22.02.02. ~ '22.06.03.	548
AMG G 63		'22.05.20. ~ '22.07.26.	285
합 계			9,620

대상 자동차(S 580 4MATIC)	결함장치(12V 접지 연결부)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
S 350 d	12V 접지 연결부 * 12V 접지선의 연결볼트 체결 불량으로 전기저항이 증가하여 화재가 발생할 가능성	'21.02.10.	1
S 400 d 4MATIC		'21.02.10.	1
S 500 4MATIC		'20.10.03. ~ '22.07.06.	213
S 580 4MATIC		'20.10.16. ~ '22.10.11.	259
Maybach S 580 4MATIC		'20.09.11. ~ '22.10.05.	159
Maybach S 680 4MATIC		'21.11.17. ~ '22.10.07.	17
합 계			650

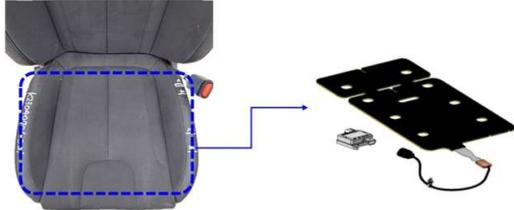
스카니아그룹코리아(주)

대상 자동차(스카니아 카고트럭)	결함장치(등화장치(번호등))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
카고트럭	등화장치(번호등)		684
S540B10X4*6NA	* 제조불량으로 등화장치(번호등)가	'21.04.21. ~ '22.06.03.	170

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수	
P280B4X2NA	정상 점등되지 않은 안전기준 부적합	'21.04.16. ~ '22.03.11.	118	
P360B6X2*4NA		'21.04.01. ~ '22.05.18.	105	
R500B10X4*6NA		'21.04.21. ~ '22.05.06.	83	
R450B8X4*4NA		'21.03.10. ~ '22.05.16.	77	
S500B8X4*4NA		'21.04.21. ~ '22.05.19.	46	
R450B6X4NA		'21.04.21. ~ '22.04.15.	21	
G450B10X4*6NA		'21.04.21. ~ '22.04.28.	21	
G500B8X4*4NA		'21.02.10. ~ '22.05.12.	18	
P450B8X4*4NA		'21.04.21. ~ '22.03.21.	8	
P280B4X2NZ		'21.09.09. ~ '21.10.22.	5	
G500B8X2NA		'21.10.05. ~ '21.10.12.	5	
R500B8X4*4NA		'21.05.21. ~ '21.10.15.	4	
P450B8X4NB		'21.04.28. ~ '21.04.30.	2	
R540B8X4*4NA		'21.09.08	1	
트랙터				603
S540A6X2NB		'21.03.12. ~ '22.05.19.	350	
R500A6X2NA		'21.04.06. ~ '22.05.13.	188	
S650A6X2NB		'21.04.13. ~ '22.02.11.	42	
R450A6X2NA		'21.05.20. ~ '22.04.14.	22	
R540A6X2NA		'22.03.16	1	
합 계			1,287	

□ 현대자동차(주)

대상 자동차(팰리세이드)	결함장치(조수석 승객감지센서)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
팰리세이드	조수석 승객감지센서 * 조수석 승객감지센서 소프트웨어 오류로 탑승자의 탑승 여부를 정확하게 감지하지 못하여 충돌시 에어백이 전개되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성	'23.06.22. ~ '23.08.08.	781 54(미판매)
합 계			835

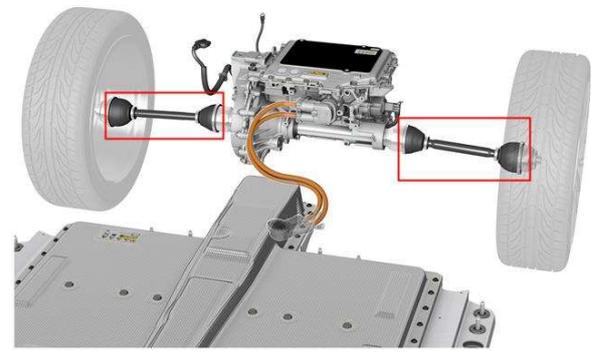
대상 자동차(뉴카운티)	결함장치(좌석안전띠)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
뉴카운티 11인승 리무진	좌석안전띠 * 좌석안전띠 제조불량으로 접이식 좌석에 안전띠가 조립되지 않은 안전기준 부적합	'14.04.26. ~ '23.07.12.	90
합 계			90

□ 비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(BMW Z4 sDrive20i)	결함장치(수신기 오디오 모듈)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Z4 sDrive20i	수신기 오디오 모듈 * 수신기 오디오 모듈의 소프트웨어 오류로 차량의 각종 경고음이 안전 기준에 맞지 않게 작동	'20.06.25. ~ '23.07.26.	3 42(미판매)
M235i xDrive Gran Coupe		'22.05.18.	1
330i		'19.08.27.	1
M135i xDrive		'21.09.10.	1
합 계			48

대상 자동차(BMW iX1 xDrive30)	결함장치(앞바퀴 동력전달장치(드라이브 샤프트))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
iX1 xDrive30	앞바퀴 동력전달장치 (드라이브 샤프트) * 앞바퀴 동력전달장치(드라이브 샤프트)의 조립 불량으로 장치가 구동전동기에서 분리되고, 이로 인해 차량이 서서히 멈춰 안전에 지장을 줄 가능성	'23.01.23. ~ '23.01.27.	5
합 계			5

(주)바이크코리아

대상 자동차(TRIDENT 660)	결함장치(흡기공기량측정센서(MAP센서) 호스)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TRIDENT 660	흡기공기량측정센서(MAP센서) 호스 * 흡기공기량측정센서(MAP센서) 호스 제조 불량으로 공기량 측정 오류 및 엔진 불안정으로 시동이 꺼질 가능성	'20.11.30. ~ '23.01.28.	263 16(미판매)
Tiger Sports		'22.01.03. ~ '22.09.29.	55 12(미판매)
합 계			346

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 스카니아코리아 그룹(주)(☎ 1588-6575), 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 비엠더블유코리아(주) (☎ 080-700-8000), (주)바이크코리아(☎ 02-479-1902)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음