

 국토교통부	보 도 자 료		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 하나 된 열정 하나 된 대한민국 
	배포일시	2017. 11. 6(월) / 총9매(본문4매)	
담당 부서 자동차정책과	담당 자	• 과장 조무영, 사무관 고성우, 주무관 유건영 • ☎ (044) 201-3843, 3844	
보 도 일 시	2017년 11월 7일(화) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 11. 7.(화) 06:00 이후 보도 가능		

벤츠, 폭스바겐, BMW, 기아, 토요타, 볼보 리콜 실시 [총 52개 차종 56,084대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 6개 업체에서 제작하거나 수입하여 판매한 자동차 52개 차종 56,084대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입하여 판매한 벤츠 GLC 220d 4MATIC Coupe 등 33개 차종 323대는 창유리(전면 또는 후면)의 접착이 잘못되어, 충돌사고 시 창유리가 차체에서 떨어져 탑승자의 부상 위험성이 높아질 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 11월10일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(창유리 교환)를 받을 수 있다.
- 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입하여 판매한 폭스바겐 티구안 및 CC 등 4개 차종 18,272대는 국토교통부의 자기인증적합조사* 중 자동차 안전성 제어장치 기능고장 식별표시가 자동차안전기준에 적합하지 않게 작동하는 사실이 확인되었다.

* 자기인증적합조사 : 자동차 제작자가 스스로 인증하여 판매한 자동차의 안전 기준 충족여부를 정부기관이 조사하여, 기준 부적합 확인 시 과징금 부과와 더불어 리콜 조치

○ 자동차 안전성 제어장치 기능고장 식별표시는 기능고장 시 시동이 걸린 상태에서 항상 켜져 있어야 하나, 해당 자동차는 기능고장 발생 후 재시동 할 경우 표시가 바로 켜지지 않고 주행을 시작 (2km이상 속도)하면 켜져 자동차안전기준*을 위반하였으며, 국토교통부는 자동차관리법 제74조에 따라 과징금을 부과할 예정이다.

* 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제90조의 2 : 자동차 안전성 제어장치 기능고장 식별표시는 기능고장 발생 시 켜져야 함

○ 해당차량은 **11월 10일부터** 아우디폭스바겐코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

□ 비엠더블유코리아(주)에서 수입하여 판매한 **BMW X5 xDrive30d (7인승) 134대**는 소화기가 설치되어 있지 않아 자동차안전기준*을 위반하였으며, 국토교통부는 자동차관리법 제74조에 따라 과징금을 부과할 예정이다.

* 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제57조 : 7인 이상 승용 자동차는 소화기 1개 이상을 설치하여야 함

○ 해당차량은 **11월 10일부터** 비엠더블유코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(소화기 설치)를 받을 수 있다.

□ 기아자동차(주)에서 제작하여 판매한 **봉고3 및 카니발(디젤) 30,982대**는 브레이크 진공호스 제작과정에서 첨가제 혼합이 잘못되어 브레이크 진공호스 강도가 약하게 제작되었으며, 이로 인하여 제동력이 저하 될 가능성이 확인되었다.

○ 해당차량은 **11월 9일부터** 기아자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.

□ 한국토요타자동차(주)에서 수입하여 판매한 **토요타 시에나 등 10개**

차종 4,482대는 2가지 리콜을 실시한다.

○ 토요타 시에나 3개 차종 3,251대는 전자식 슬라이딩 도어 작동용 모터에 사용된 퓨즈의 용량이 부족하여, 특정상황(겨울철 도어가 얼어붙은 상태에서 동작시킬 경우 등)에서 퓨즈가 끊어질 수 있으며, 퓨즈가 끊어질 경우 주행 중 슬라이딩 도어가 열릴 가능성이 확인되었다.

○ 렉서스 ES350 등 7개 차종 1,231대는 사고 시 에어백(다카타社) 인플레이터*의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 탑승자에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.

* 인플레이터 : 에어백 내부 장착되어 자동차 충돌시 에어백을 팽창시키기 위해서 가스를 발생시키는 장치

○ 해당차량은 11월 9일부터 한국토요타자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.

□ (주)불보자동차코리아에서 수입하여 판매한 불보 V40 등 2개 차종 1,891대는 연료 주입구의 고무마개가 약하게 제작되어, 고무마개가 손상될 경우 연료탱크로 수분이 들어가 주행 중 시동꺼짐이 발생할 가능성이 확인되었다.

○ 해당차량은 11월10일부터 (주)불보자동차코리아 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

○ 기타 궁금한 사항은 메르세데스-벤츠코리아(주)(080-001-1886), 아우디

폭스바겐코리아(주)(080-767-0089), 비엠더블유코리아(주)(080-269-2200), 기아자동차(주)(080-200-2000), 한국토요타자동차(주)(토요타 080-525-8255, 렉서스 080-4300-4300), (주)볼보자동차코리아(02-1588-1777)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인 할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
메르세데스- 벤츠코리아(주)	Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC	창유리 (전면, 후면 또는 전·후면)	'17.02.22	1
	Mercedes-AMG E 43 4MATIC		'17.02.07.~'17.02.20.	11
	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC		'17.04.20.	1
	Mercedes-AMG S 63 4MATIC		'17.02.10.~'17.02.13.	3
	Mercedes-AMG GT		'17.01.27.	1
	C200		'16.10.21.~'17.04.18.	31
	C220d		'16.11.24.~'16.12.08.	5
	CLA 250 4MATIC		'16.11.09.~'17.02.04.	4
	CLS 250 d MATIC		'17.01.21.~'17.03.28.	3
	CLS 400		'17.03.07.~'17.03.28.	2
	E200		'16.09.20.	1
	E220d		'16.06.03.~'17.02.24.	7
	E220d 4MATIC		'17.01.03.~'17.03.30	6
	E300		'16.12.16.~'17.03.28.	8
	E300 4MATIC		'16.11.14.~'17.03.30.	36
	E350d		'17.01.25.~'17.02.21.	19
	E400 4MATIC		'17.02.06.~'17.02.24.	41
	GLC 220d 4MATIC		'17.01.06.~'17.03.30.	6
	GLC 250d 4MATIC		'17.02.21.~'17.03.29.	2
	GLE 250d 4MATIC		'17.02.17.~'17.04.05.	7
	GLE 350d 4MATIC		'16.09.13.~'17.03.14.	12
	GLS 350d 4MATIC		'16.11.28.~'17.03.15.	5
	GLS 500 4MATIC		'16.08.23.~'16.10.31.	3
	S350 d 4MATIC		'17.03.28.	1
	S500 4MATIC		'17.03.03.	1
	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe		'17.02.15.~'17.03.18.	5
	C200 Coupe		'17.01.08.~'17.02.14.	6
	C200 Cabriolet		'17.01.31.	1
GLC 220d 4MATIC Coupe	'16.12.10.~'17.05.05.	75		
GLE 350d 4MATIC Coupe	'16.07.21.~'17.04.07.	12		

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	S350d 4MATIC L		'16.07.29.~'17.03.16.	4
	S400 4MATIC Coupe		'16.07.23.~'17.01.28.	2
	S400 4MATIC L		'17.02.20.	1
	소 계			323
아우디폭스바겐 코리아(주)	Tiguan 2.0 TDI BMT	자동차 안전성 제어장치 소프트웨어	'14.07.30.~'16.04.07.	13,645
	CC 2.0 TDI 4M GP		'14.10.20.~'15.06.17.	462
	CC 2.0 TDI GP BMT		'14.10.22.~'16.05.11.	3,380
	CC 2.0 TSI GP		'14.10.15.~'16.05.31.	785
	소 계			18,272
비엠더블유 코리아(주)	X5 xDrive30d(7인승)	소화기	'13.09.24.~'16.05.02.	134
	소 계			134
기아자동차(주)	봉고 3 트럭(PU) 디젤	브레이크 진공 호스	'17.01.09.~'17.03.31.	15,527
	카니발(YP) 디젤		'17.01.06.~'17.03.31.	15,455
	소 계			30,982
한국토요타 자동차(주)	토요타 시에나(2.7L)	전자식 슬라이딩 도어(좌, 우)	'11.02.07.~'12.01.06.	97
	토요타 시에나 2WD		'11.09.07.~'16.07.29.	1,755
	토요타 시에나 4WD		'13.08.26.~'16.07.29.	1,399
	렉서스 ES350	동승자석 에어백 인플레이터	'12.01.06.~'12.05.31.	534
	렉서스 IS250		'12.01.07.~'12.12.06.	86
	렉서스 IS250C		'12.04.06.~'12.10.03.	6
	렉서스 IS-F		'12.02.01.~'12.12.05.	4
	토요타 시에나(2.7L)		'12.01.03.~'12.01.06.	2
	토요타 시에나(3.5L)		'12.01.06.~'12.12.20.	579
	토요타 코롤라		'12.01.30.~'12.11.30.	20
	소 계			4,482
(주)볼보자동차 코리아	V40		연료 주입구	'12.06.07.~'15.11.23
	V40 CC	'12.11.30.~'15.11.19.		238
	소 계			1,891
총 계				56,084

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

메르세데스-벤츠코리아(주)	
	
GLC 220d 4MATIC Coupe	창유리(전면, 후면 또는 전·후면)
아우디폭스바겐코리아(주)	
	
Tiguan 2.0 TDI BMT	자동차 안전성 제어장치 소프트웨어
비엠더블유코리아(주)	
	
X5 xDrive30d(7인승)	소화기

기아자동차(주)



카니발(YP) 디젤




브레이크 진공 호스

한국토요타자동차(주)



토요타 시에나

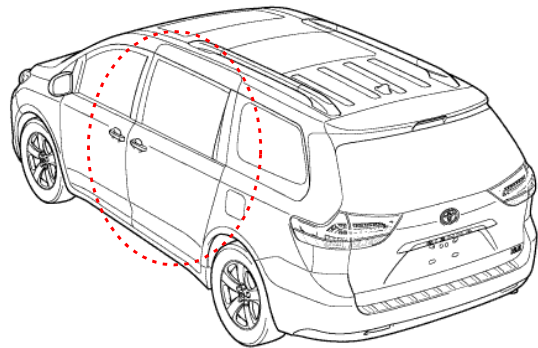


전자식 슬라이딩 도어(좌, 우)

한국토요타자동차(주)



렉서스 ES350

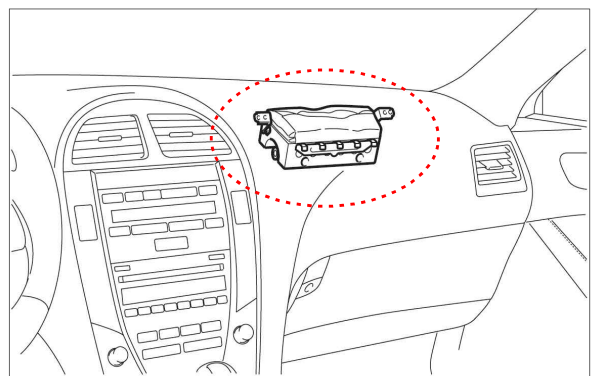


동승자석 에어백 인플레이터

(주)볼보자동차코리아



V40

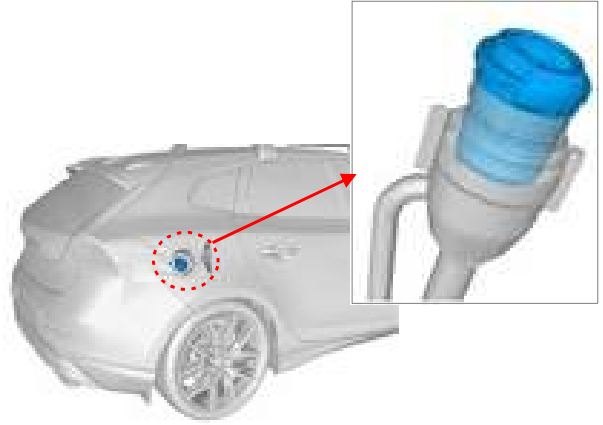

연료 주입구

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.