

 국토교통부	보 도 자 료		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 하나 된 열정 하나 된 대한민국 
	배포일시	2018. 3. 14(수) / 총8매(본문4매)	
담당 부서 자동차정책과	담당 자	• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844	
보 도 일 시	2018년 3월 15일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 3.15.(목) 06:00 이후 보도 가능		

재규어, 페라리, 푸조, BMW, 현대·기아, 오텍 리콜실시(총 20개 차종 9,710대)

- 국토교통부(장관 김현미)는 7개 업체에서 제작 또는 수입하여 판매한 자동차 총 20개 차종 9,710대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 재규어랜드로버코리아(주)에서 수입하여 판매한 재규어 XF 4,160대, (주)에프엠케이에서 수입하여 판매한 페라리 캘리포니아 등 4개 차종 114대는 에어백(다카타社) 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.
 - 재규어랜드로버코리아(주)의 대상차량은 3월 16일부터, (주)에프엠케이의 대상차량은 3월 15일부터, 해당 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 에어백 교환)를 받을 수 있다.
- 한불모터스(주)에서 수입하여 판매한 푸조 3008 1.6 Blue-HDi 등 8개 차종 2,620대의 차량에 대하여 2가지 리콜을 실시한다.
 - 푸조 3008 1.6 e-HDi 등 4개 차종 2,116대는 구동벨트 텐서너 결함으로 인하여 구동벨트 장력 조정 기능을 저하시켜 발전기 손상 및 배터리 방전을 촉진시킬 뿐만 아니라 구동벨트의 이탈로 인한 엔진 손상 가능성이 확인되었다.

- **푸조 3008 1.6 Blue-HDi 등 4개 차종 504대**는 주행 중 연료파이프와 연료탱크 쉴드(보호덮개) 사이에 마찰로 인하여 연료파이프를 손상시켜 누유로 인한 화재 발생 및 뒤 따라오는 차량의 사고 유발 가능성이 확인되었다.
- 해당차량은 3월 15일부터 한불모터스(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교환 등)를 받을 수 있다.
- **비엠더블유코리아(주)**에서 수입하여 판매한 **X3 xDrive20d 등 2개 차종 922대**는 차량 뒤쪽 스포일러를 고정하는 볼트가 장착되지 않아 주행 중 소음이 발생하고 스포일러가 차량으로부터 이탈되어 뒤 따라오는 차량의 사고 유발 가능성이 확인되었다.
- 해당차량은 3월 16일부터 비엠더블유코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 재장착)를 받을 수 있다.
- **현대자동차(주)**에서 제작하여 판매한 **쏘나타 하이브리드(LF HEV) 등 2개 차종 1,440대**는 국토교통부의 자기인증적합조사* 중 긴급제동신호 발생기준 위반 사실이 발견되었다.

* 자기인증적합조사 : 자동차 제작·조립·수입자가 기준충족여부를 인증(자기인증)하여 판매한 자동차가 실제로 안전기준을 충족했는지를 여부를 정부기관이 일제히 조사하는 것으로 기준 부적합 확인 시 과징금 부과와 더불어 이를 시정(리콜) 조치함으로써 소비자들에게는 자동차의 안전도에 대한 정보를 널리 알리고, 자동차제작자에는 안전한 자동차를 제작하도록 하는 자동차 사후관리제도

- 해당 차량은 제동등 제어 소프트웨어 결함으로 긴급제동신호장치가 제대로 작동하지 않아 뒤 따라오는 차량의 추돌 가능성이 확인되었으며, 이는 안전기준 제15조**를 위반한 것이다.

* 자동차의 주행 중 급제동 시 제동 감속도에 따라 자동으로 경고를 주는 장치

** 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제15조 제9항 긴급제동신호장치를 갖춘 자동차의 제동등 또는 방향지시등은 급제동 시 감속도

또는 바퀴잠김방지식 주제동장치(ABS) 사이클에 따라 긴급제동신호를 발생하고 소멸시켜야 함

- 이에, 국토교통부는 쏘나타 하이브리드(LF HEV) 등 2개 차종 1,440대에 대하여 현대자동차(주)에 해당 자동차매출액의 1천분의 1에 해당하는 과징금을 부과할 예정이다.
 - 현대자동차(주)에서는 이번 긴급제동신호장치 안전기준 위반 사실을 소유자 등에게 통지하고, 해당차량에 대하여는 3월 15일부터 현대자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있도록 할 예정이다.
 - 현대자동차(주)에서 제작하여 판매한 쏘나타 플러그인 하이브리드(LF PHEV) 340대, 기아자동차(주)에서 제작하여 판매한 K5 플러그인 하이브리드(JF PHEV) 87대는 고전압 배터리의 과충전 진단장치 결함으로 배터리가 과충전 되지 않았음에도 불구하고 경고등이 점등하고 모터의 전원이 차단되어 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 3월 15일부터 현대자동차(주) 및 기아자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
 - (주)오텍에서 제작하여 판매한 오텍뉴파워 내장탑차 등 2개 차종 27대는 적차시 후축 축하중이 10톤을 초과한 것으로 안전기준 제6조 제1항*을 위반하였으며, 국토교통부는 자동차관리법 제74조에 따라 자동차매출액 1천분의 1에 해당하는 과징금을 부과할 예정이다.
- * 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제6조(차량총중량등) 자동차의 축하중은 10톤을 초과하여서는 아니됨
- (주)오텍에서는 이번 축하중 초과에 대한 안전기준 위반 사실을 소유자 등에게 통지하고, 잘못된 부분은 최대적재량을 줄여 적차시 후축 축하중을 10톤 이하로 조정(제원 및 자동차등록증 정정

등)하여 조치할 계획이다.

- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.
- 기타 궁금한 사항은 재규어랜드로버코리아(주)(080-333-8289), (주)에프엠케이(02-3433-0880), 현대자동차(주)(080-600-6000), 한불모터스(주)(02-3408-1654), 비엠더블유코리아(주)(080-269-2200), 현대자동차(주)(080-600-6000), 기아자동차(주)(080-200-2000), (주)오텍(02-6965-1522)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.
- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
재규어랜드로버 코리아(주)	재규어 XF	동승자석 에어백 인플레이터	'12.07.25.~'15.06.10.	4,160
	소 계			4160
(주)에프엠케이	페라리 캘리포니아	동승자석 에어백 인플레이터	'09.04.15.~'12.03.08.	52
	페라리 458 이탈리아		'10.04.29.~'12.02.23.	47
	페라리 458 스파이더		'12.02.06.~'12.05.10.	5
	페라리 FF		'11.09.09.~'12.05.08.	10
	소 계			114
한불모터스(주)	Peugeot 3008 1.6 e-HDi	구동벨트 텐서너	'13.06.03.~'15.04.14.	1,133
	Peugeot 508 1.6 e-HDi		'13.06.03.~'15.05.26.	868
	Peugeot 508SW 1.6 e-HDi		'13.06.04.~'15.05.22.	103
	Citroen DS4 1.6 e-HDi		'14.11.07.~'15.01.07.	12
	Peugeot 3008 1.6 Blue-HDi	연료파이프	'16.11.30.~'17.07.28.	402
	Peugeot 3008 GT 2.0 Blue-HDi		'17.06.19.~'17.07.11.	4
	Peugeot 5008 1.6 Blue-HDi		'16.11.21.~'17.08.29.	74
	Peugeot 5008 GT 2.0 Blue-HDi		'17.01.24.~'17.07.13.	24
	소 계			2,620
비엠더블유 코리아(주)	X3 xDrive20d	리어 스포일러	'17.08.28.~'18.02.23.	810
	X3 xDrive30d		'17.09.06.~'18.02.21.	112
	소 계			922
현대자동차(주)	쏘나타 하이브리드(LF HEV)	긴급제동신호장치	'16.12.01.~'17.05.04.	1,398
	쏘나타 플러그인 하이브리드(LF PHEV)		'16.11.24.~'17.05.11.	42
	쏘나타 플러그인 하이브리드(LF PHEV)	고전압 배터리 과충전 진단스위치	'15.07.02.~'17.09.04.	340
	소 계			1,780
기아자동차(주)	K5 플러그인 하이브리드(JF PHEV)	고전압 배터리 과충전 진단스위치	'15.10.18.~'17.09.11.	87
	소 계			87
(주)오텍	오텍뉴파워 내장탑차	적차시 후 축하중	'15.11.01.~'16.01.07.	26
	오텍뉴파워 냉동탑차		'15.11.01.~'16.01.07.	1
	소 계			27
총 계				9,710


※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

재규어랜드로버코리아(주)	
	
재규어 XF	동승자석 에어백 인플레이터
(주)에프엠케이	
	
페라리 캘리포니아	동승자석 에어백 인플레이터
한불모터스(주)	
	
Peugeot 3008 1.6 e-HDi	구동벨트 텐서너

한불모터스(주)



Peugeot 3008 1.6 Blue-HDi

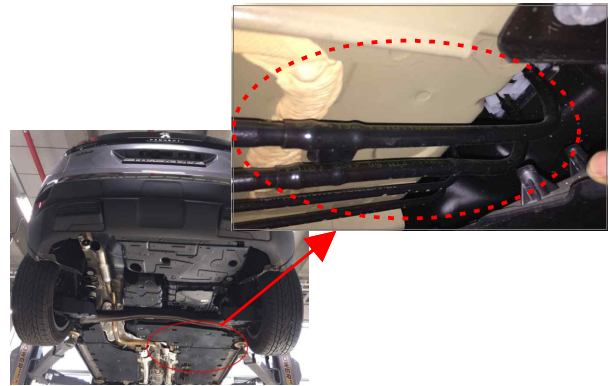

연료파이프

비엠더블유코리아(주)



X3 xDrive20d



리어 스포일러

현대자동차(주)



쏘나타 하이브리드(LF HEV)



긴급제동신호장치

기아자동차(주)



K5 플러그인 하이브리드(JF PHEV)




고전압 배터리 과충전 진단스위치

(주)오텍



오텍뉴파워 내장탑차

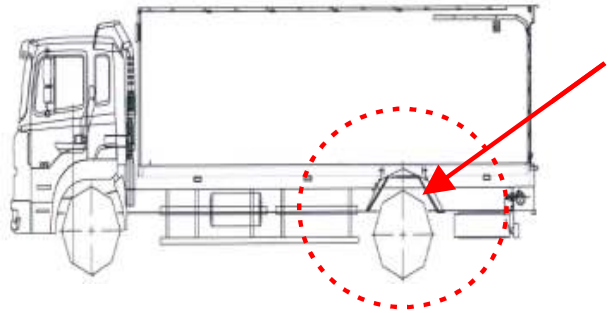

적차시 후 축하중

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.