
 국토교통부		<h1>보도자료</h1>	
		배포일시	2018. 7. 18(수) / 총5매(본문3매)
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 박대순, 사무관 유연형, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844
보도일시		2018년 7월 19일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 7.19.(목) 06:00 이후 보도 가능	

BMW, 아우디, 포르쉐, 두카티 리콜 실시(총 10개 차종 746대)

- 국토교통부(장관 김현미)는 4개 업체에서 수입하여 판매한 자동차 총 10개 차종 746대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정 조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 비엠더블유코리아(주)에서 수입하여 판매한 BMW X3 xDrive20d 등 2개 차종 468대는 브레이크 오일 주입 공정에서 공기 유입으로 인하여 운전자가 평상시 보다 더 깊이 브레이크 페달을 밟아야 원하는 제동력을 얻을 수 있어 평상시와 같이 브레이크 페달을 밟을 경우 사고가 발생할 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 7월 19일부터 비엠더블유코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(브레이크 오일라인 공기빼기)를 받을 수 있다.
- 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입하여 판매한 A4 40(2.0) TFSI quattro 등 5개 차종 161대는 제작공정에서 발생한 미세한 금속 물질이 보조 냉각수 펌프로 유입되어 막힐 경우 보조 냉각수 펌프가 과열되고 이로 인해 화재가 발생할 가능성이 발견되었다.
 - 해당차량은 7월 20일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 후 소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

- 포르쉐코리아(주)에서 수입하여 판매한 911 GT3 RS 54대는 조향 시 앞바퀴가 장착된 차체 부분(휠 하우스 라이너)과 앞바퀴와의 간격이 적정하지 않아 차체와 앞바퀴 사이에 불규칙한 접촉이 발생하고 이로 인해 앞바퀴가 파손되어 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 7월 23일부터 포르쉐코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.

- (유)모토로싸에서 수입하여 판매한 두카티 Supersport S 등 2개 이륜차종 63대는 연료탱크 및 에어박스 드레인 호스와 배기관과의 접촉에 의해 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 7월 19일부터 (유)모토로싸 서비스센터에서 무상으로 수리(위치 조정 및 점검 후 교체)를 받을 수 있다.

- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.
 - * 자동차제작자들은 자동차관리법 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 비엠더블유코리아(주)(080-269-5181), 아우디 폭스바겐코리아(주)(080-767-2834), 포르쉐코리아(주)(02-2055-9110), (유)모토로싸(070-7461-1191)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
비엠더블유 코리아(주)	BMW X3 xDrive20d	제동장치 (브레이크 오일)	'18.04.17.~'18.05.26.	439
	BMW X3 xDrive30d		'18.04.16.~'18.05.28.	29
	소 계			468
아우디폭스바겐 코리아(주)	A4 40(2.0) TFSI quattro	보조 냉각수 펌프	'12.03.05.~'14.11.09.	54
	A5 40(2.0) TFSI quattro		'12.03.22.~'14.03.18.	20
	A5 40(2.0) Cabriolet quattro		'12.03.08.~'15.04.03.	13
	A6 40(2.0) TFSI quattro		'12.06.19.~'15.01.16.	24
	A6 2.0 TFSI		'11.05.07.~'12.05.29.	50
	소 계			161
포르쉐 코리아(주)	911 GT3 RS	전방 휠 하우스링 라이너	'15.06.08.~'16.12.14.	54
	소 계			54
(유)모토로싸	Supersport S	드레인 호스 배열	'17.03.01.~'18.04.17.	62
	Supersport		'17.05.19.	1
	소 계			63
총 계				746

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

비엠더블유코리아(주)	
	
BMW X3 xDrive20d	제동장치(브레이크 오일)

아우디 폭스바겐 코리아(주)



A4 40(2.0) TFSI quattro



보조 냉각수 펌프

포르쉐 코리아(주)



911 GT3 RS



전방 휠 하우스 링 라이너

(유)모토로싸



Supersport S



드레인 호스 배열

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 유연형 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.