

 국토교통부		<h1>보도자료</h1>	
		배포일시	2020. 2. 26.(수) / 총 16 매(본문 4매)
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 윤진환, 사무관 박균성, 사무관 심형석, 주무관 조보인, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4996, 4999, 3844)
보도일시		2020년 2월 27일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 2.27.(목) 06:00 이후 보도 가능	

현대, 벤츠, BMW, 아우디, 한불 결함시정(리콜) 실시[총 5개사 12,463대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 현대자동차(주), 메르세데스-벤츠코리아(주), 비엠더블유코리아(주), 아우디폭스바겐코리아(주), 한불모터스(주)에서 제작 또는 수입 판매한 총 26개 차종 12,463대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 GV80 차종 823대는 Stop & Go 장치(ISG)*의 소프트웨어 오류로 변속이 정상적으로 되지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - * Idle Stop & Go : 브레이크를 밟아 멈추면 자동으로 시동이 꺼지고, 브레이크에서 발을 떼거나 가속페달을 밟으면 다시 시동이 걸려 연비 향상 등을 위한 장치
 - 해당 차량은 2월 27일부터 현대자동차(주) 직영서비스센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 진행하고 있다.
- 둘째, 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 AMG E 63 4MATIC+ Long 등 12개 차종 441대는 4가지 시정조치(리콜)를 실시한다.
 - 차종별 결함내용을 보면 ①AMG S 63 4MATIC+ Long 등 6개 차종 433대는 터보차저 오일 공급 호스의 재질 결함으로 엔진열에

의해 호스가 녹아 오일이 누유되고, 엔진실의 고온 부품과 누유된 오일이 접촉될 경우 화재가 발생할 가능성, ②GLE 400 d 4MATIC 등 2개 차종 4대(미판매)는 3열 좌석 머리지지대의 조정과 고정이 제대로 되지 않아 탑승자에게 상해를 입힐 가능성, ③AMG GT 63 4MATIC+ 등 2개 차종 2대는 자동변속기 배선을 고정하는 클립의 장착 위치 불량으로 자동변속기 배선이 손상되거나 절단되어 변속기가 작동되지 않을 가능성, ④AMG C 63 등 2개 차종 2대는 서스펜션* 제어장치의 소프트웨어 오류로 차내에 무거운 하중이 실릴 경우 차량의 평행상태를 유지하지 못하여 전조등 위치가 허용범위를 벗어나 맞은편 차량과 충돌할 가능성 등이다.

* 서스펜션 : 노면의 충격이 차체나 탑승자에게 전달되지 않게 충격을 흡수하는 장치

- AMG E 63 4MATIC+ Long 등 6개 차종 433대는 2월 28일부터, 나머지 차량은 2월 19일부터 전국 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 진행하고 있거나 진행할 예정이다.

□ 셋째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매(판매 이전 포함)한 BMW 118d 321대는 차량 실내·외 조명장치 등을 제어하는 소프트웨어의 오류로 계기판에 후미등 및 차폭등 작동 여부 표시등이 점등되지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 이는 자동차 안전기준 위반에 해당되어 우선 리콜을 진행하되, 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

- 해당 차량은 2월 21일부터 전국 비엠더블유코리아(주) 공식서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 진행하고 있다.

□ 넷째, 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입, 판매(판매 이전 포함)한 A6 40 TDI 등 11개 차종 10,764대와 한불모터스(주)에서 수입,

판매(판매 이전 포함)한 **DS3 Crossback 1.5 Blue HDi 78대**는 2열 좌석안전띠 경고장치가 자동차 안전기준에 부적합하여 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 이는 자동차 안전기준 위반에 해당되어 우선 리콜을 진행하되, 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
- 해당 차량은 개선된 소프트웨어 개발 및 부품 준비 중으로 개발 등이 완료되는 대로 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트, 부품 교체)를 진행할 예정이다.

□ 마지막으로, **한불모터스(주)**에서 수입, 판매한 **DS3 Crossback 1.5 Blue HDi 7대**는 뒤쪽 브레이크 호스의 고정 불량으로 뒷바퀴와의 간섭이 발생하고 이로 인해 브레이크 호스가 파손되어 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었고,

- **DS3 Crossback 1.5 Blue HDi 29대(미판매)**는 상·하 부품이 제대로 접촉되지 않은 냉각수 저장탱크가 장착되어 냉각수가 누수되고, 이로 인해 엔진이 과열될 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 **3월 3일부터** 전국 한불모터스(주) 공식서비스센터에서 무상으로 수리(브레이크 호스 고정 등)를 진행할 예정이다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자로 시정방법** 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로 수리한 경우***에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상을 신청할 수 있다.**

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 메르세데스-벤츠 코리아(주)(☎ 080-001-1886), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5181), 아우디 폭스바겐코리아(주)(☎ 080-767-0089), 한불모터스(주)(☎ 02-3408-1654)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인 할 수 있다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
현대자동차(주)	GV80(JX)	공회전 제한 장치(ISG)	'20.01.07.~'20.02.11.	823
	소 계			823
메르세데스벤츠 코리아(주)	AMG E 63 4MATIC+	터보차저 오일 공급 호스	'18.05.24.~'19.07.25.	138
	AMG S 63 4MATIC+ Coupe		'18.05.15.~'18.05.18.	2
	AMG S 63 4MATIC+ Cabriole		'18.05.18.~'18.06.11.	4
	AMG S 63 4MATIC+ Long		'18.05.16.~'18.11.15.	188
	AMG GT 63 S 4MATIC+		'18.10.01.~'19.02.06.	2
	AMG G 63 4x4 2850		'18.07.09.~'18.09.05.	99
	GLE 400 d 4MATIC	3열 좌석 머리지지대	'18.07.11.~'18.07.29.	2(미 판매)
	GLE 450 4MATIC		'18.09.10.~'18.09.18.	2(미 판매)
	AMG GT 63 4MATIC+	자동변속기 배선	'18.06.21.	1
	AMG GT 63 S 4MATIC+		'18.06.18.	1
	AMG C 63	서스펜션 제어장치	'15.12.17.	1
	AMG C 63 S		'16.01.06.	1
	소 계			441
	비엠더블유 코리아(주)	BMW 118d	조명장치 등 제어 소프트웨어	'19.07.04.~'19.12.14.
소 계			321	
아우디폭스바겐 코리아(주)	A6 40 TDI	2열 좌석안전띠 경고장치	'19.08.28.~'20.02.01.	98 1,534(미 판매)
	A6 40 TDI Premium		'19.10.01.~'20.02.01.	310 2,755(미 판매)
	A6 40 TDI qu. Premium		'19.11.27.~'20.02.03.	727(미 판매)
	A6 45 TDI qu. Premium		'19.12.09.~'20.02.01.	614(미 판매)
	A6 45 TFSI qu.		'19.08.02.~'20.01.27.	633 822(미 판매)

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	A6 45 TFSI qu. Premium		'19.08.02. ~ '20.02.01.	2,071 770(미판매)
	A8 50 TDI LWB qu.		'19.12.10. ~ '20.01.31.	119(미판매)
	A8 55 TFSI LWB qu.		'19.09.11. ~ '20.01.31.	143 161(미판매)
	A7 55 TFSI qu. Premium		'19.10.21.	2(미판매)
	Q3 35 TDI/Premium		'19.11.29. ~ '19.11.30.	4(미판매)
	Q5 45 TFSI qu. Premium		'19.11.20.	1(미판매)
	소 계			
한불모터스(주)	DS3 Crossback 1.5 Blue HDi	2열 좌석안전띠 경고장치	'19.05.08. ~ '20.01.17.	14 64(미판매)
	DS3 Crossback 1.5 Blue HDi	뒤쪽 브레이크 호스	'19.06.14. ~ '19.09.25.	7
	DS3 Crossback 1.5 Blue HDi	냉각수 저장탱크	'19.09.20. ~ '19.10.03.	29(미판매)
	소 계			
총 계				12,463

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

현대자동차(주)	
	 <p>GV80 엔진룸</p> <p>ECU</p> <p>ECU 장착 브라켓</p>
GV80	공회전 제한 장치(ISG)
메르세데스벤츠코리아(주)	
	
AMG S 63 4MATIC+	터보차저 오일 공급 호스
	 <p>머리지지대 해당</p> <p>원격 고장률</p>
GLE 450 4MATIC	3열 좌석 머리지지대

	
<p>AMG GT 63 S 4MATIC+</p>	<p>자동변속기 배선</p>
	
<p>AMG C 63 S</p>	<p>서스펜션 제어 장치</p>
<p>비엠더블유코리아(주)</p>	
	
<p>BMW 118d</p>	<p>조명장치 등 제어 장치</p>

아우디 폭스바겐 코리아(주)



A6

2열 좌석 안전띠 경고장치

한불모터스(주)



DS3 Crossback 1.5 Blue HDi

2열 좌석 안전띠 경고장치



DS3 Crossback 1.5 Blue HDi

뒤쪽 브레이크 호스

	
<p>DS3 Crossback 1.5 Blue HDi</p>	<p>냉각수 저장탱크</p>

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음





신종 코로나바이러스 감염증 예방수칙

감염병 예방 수칙



**손바닥, 손톱 밑
비누로 꼼꼼하게 손씻기!**



**기침할 땐
옷소매로 가리기!**



**기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)**



**선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 해외여행력 알리기**
*선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 지역번호+120, 1339 문의



**감염병이 의심될 땐
관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담**

중국 여행 시 주의사항



동물 접촉 금지



현지 시장 및 의료기관 방문 자제



**발열, 호흡기증상자(기침, 인후통 등)
접촉 금지**



**·기침시 마스크 착용
·손씻기, 기침예절 등
개인위생 수칙 준수**



**·중국 여행 후 입국 시 건강상태질문서 제출
·귀국 후 발열과 호흡기 증상(기침, 인후통 등)
발생 시 관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담**

* 감염병 발생 정보 확인 : [해외감염병 NOW](#) 에서!

발행일 : 2020.1.29

신종 코로나바이러스감염증 예방행동수칙



주요증상

발열

폐렴

호흡기 증상
기침, 인후통 등

위험요인

중국 방문 후
증상 발현

중국 방문객은



기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)



동물
접촉 금지



발열, 호흡기증상자와의
접촉 금지
기침, 인후통 등



흐르는 물에
30초 이상 비누로 손 씻고,
옷소매로 가리고 기침하기

중국 방문 후, 증상* 발생 시

*주요증상: 폐렴, 발열, 호흡기 증상(기침, 인후통 등)



관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담하기



마스크 착용*하기

*특히 외출, 의료기관 방문 시 반드시 착용



선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 해외여행력 알리기

*선별진료소 안내:
질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의

게시일 : 2020.1.29

질병관리본부 KCDC

1339
질병관리본부 콜센터

당신의 여행력
모두의 행복을 위해 **당당히**
말해주세요!

해외여행 후, 의료기관 및 보건소 진료시
의사에게 해외여행력을 알려야
감염병을 신속히 진단할 수 있습니다.

기침 등 호흡기 증상이 있는 경우, 마스크를 착용해주세요 꼭꼭꼭!!!

중국 위험시에
대응했어요!

* 해외여행력이란?
여행, 출장 등의 목적으로
해외를 방문한 경험

건강보험심사평가원 www.hira.or.kr 해외감염병NOW www.해외감염병now.kr



비누로 꼼꼼하게 30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



**올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

**기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!**



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5.


질병관리본부
KCDC
2020.2.4.



자가격리대상자 생활수칙

- ✔

감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지
- ✔

독립된 공간에서 혼자 생활하기

 - 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
 - 식사는 혼자서 하기
 - 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)
- ✔

진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기
- ✔

가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

 - 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기
- ✔

개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

 - 의복 및 침구류 단독세탁
 - 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지
- ✔

건강수칙 지키기

 - 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
 - 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
 - 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기-손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다. 확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- ✔ 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- ✔ 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- ✔ 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

신증 코로나바이러스감염증 주요 증상

- ✔ 발열(37.5°C 이상)
- ✔ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ✔ 폐렴



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

• 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기



자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

• 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
• 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

✔ 발열(37.5°C 이상) ✔ 호흡기증상(기침, 인후통 등) ✔ 폐렴