

배포 일시	2022. 11. 9.(수)		
담당 부서	자동차정책관	책임자	과 장 심지영 (044-201-3835)
	자동차정책과	담당자	사무관 박균성 (044-201-3843)
	자동차안전팀		사무관 허철혁 (044-201-3919)
보도일시	2022년 11월 10일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 11. 10.(목) 06:00 이후 보도 가능		

포드·볼보·테슬라 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 7개사 17개 차종 22,908대 -

- 국토교통부(장관 원희룡)는 포드세일즈서비스코리아(유), (주)볼보자동차코리아, 테슬라코리아(유), 혼다코리아(주), 비엠더블유코리아(주), 화창상시(주), (유)모토로싸에서 수입·판매한 총 17개 차종 22,908대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매한 익스플로러 등 2개 차종 20,639대(판매이전 포함)는 계기판 소프트웨어 오류로 좌석안전띠 미착용 시 경고음이 작동되지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - 해당 차량은 11월 10일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 둘째, (주)볼보자동차코리아에서 수입, 판매한 XC90 PHEV 등 3개 차종 927대는 엔진제어장치 소프트웨어의 설정값 오류로 엔진 구동 전환이 제대로 되지 않아 고전압 배터리로만 주행이 되고, 이로 인해 고전압 배터리가 방전될 경우 주행 불가 현상이 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 11월 14일부터 (주)볼보자동차코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 셋째, 테슬라코리아(유)에서 수입, 판매한 모델3 607대(판매이전 포함)는 2열 좌석안전띠의 조립 불량으로 충돌 시 좌석안전띠가 정상적으로 작동하지 않아 탑승자가 상해를 입을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 11월 18일부터 테슬라코리아(유) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 재조립)를 받을 수 있다.
- 넷째, 혼다코리아(주)에서 수입, 판매한 NSS750 등 2개 이륜 차종 434대는 전자식 핸들 잠금 장치의 설계 불량으로 주차 시 핸들이 잠기지 않거나 잠금이 풀리지 않을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 11월 2일부터 혼다코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
- 다섯째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 S1000RR 등 4개 이륜 차종 241대는 클러치 덮개 고정 볼트의 제조 불량으로 볼트가 제대로 조여지지 않아 엔진오일이 누유 되고, 이로 인해 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 11월 4일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
- 여섯째, 화창상사(주)에서 수입, 판매한 FTR 1200 등 4개 이륜 차종 35대는 냉각수 호스 접합부의 내구성 부족에 의한 변형으로 냉각수가 누수 되고, 이로 인해 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 11월 14일부터 화창상사(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 마지막으로, (유)모토로싸에서 수입, 판매한 두카티 HYP939 이륜 차종 25대는 엔진오일 쿨러 호스 간 마찰에 의한 손상으로 엔진오일이 누유되고, 이로 인해 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 11월 14일부터 (유)모토로싸 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(수리 및 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 포드세일즈코리아(유)(☎ 1600-6003), (주)볼보자동차코리아(☎ 1588-1777), 테슬라코리아(유)(☎ 02-6177-1314), 혼다코리아(주)(☎ 080-322-3300), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5005), 화창상사(주)(☎ 02-794-6111), (유)모토로싸(☎ 070-7461-1201)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

참 고

리콜 대상 자동차

포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(익스플로러)	결함장치(계기판 소프트웨어)
	 <p><계기판의 위치></p>

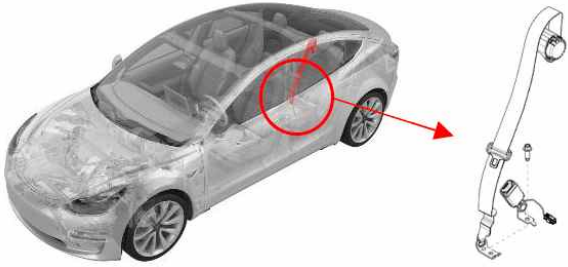
차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
익스플로러	계기판 소프트웨어	'19.05.09. ~ '22.09.21.	14,602 1,375(미판매)
에비에이터		'19.08.29. ~ '22.07.12.	4,476 186(미판매)
합 계			20,639

(주)볼보자동차코리아

대상 자동차(XC90 PHEV)	결함장치(엔진제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
S90 PHEV	엔진제어장치 소프트웨어	'22.01.04. ~ '22.10.08.	158
XC60 PHEV		'21.12.09. ~ '22.10.06.	148
XC90 PHEV		'21.12.09. ~ '22.10.06.	621
합 계			927

□ 테슬라코리아(유)

대상 자동차(모델3)	결함장치(좌석안전띠)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모델3	좌석안전띠	'19.10.10. ~ '22.07.15.	598 9(미판매)
합 계			607

□ 혼다코리아(주)

대상 자동차(NSS750)	결함장치(핸들 잠금 장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
ADV750	핸들 잠금 장치	'21.03.09. ~ '21.11.08.	92
NSS750		'21.01.25. ~ '22.07.22.	342
합 계			434

□ 비엠더블유코리아(주)




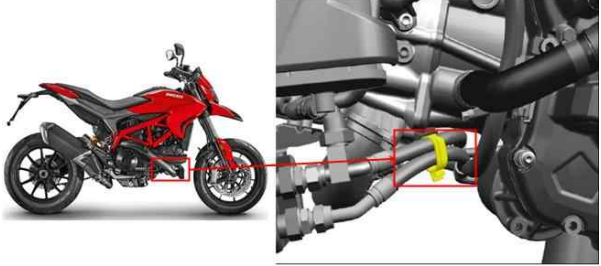
차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
S1000R	클러치 덮개 고정 볼트	'22.05.20. ~ '22.09.06.	12
S1000RR		'22.05.09. ~ '22.08.18.	159
S1000XR		'22.05.11. ~ '22.09.02.	24
M1000RR		'22.05.09. ~ '22.08.31.	46
합 계			241

□ 화창상사(주)



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
FTR 1200	냉각수 호스 접합부	'19.05.14. ~ '19.05.29.	4
FTR 1200 S		'19.05.31. ~ '19.11.01.	8
FTR 1200 S		'19.03.25. ~ '19.07.17.	19
FTR R CARBON		'21.04.30. ~ '22.05.26.	4
합 계			35

□ (유)모토로싸

대상 자동차(두카티 HYP939)	결함장치(엔진오일 쿨러 호스)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
두카티 HYP939	엔진오일 쿨러 호스	'16.03.28.~'18.07.03.	25
합 계			25

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음