
		<h1>보도자료</h1>	
		<b>배포일시</b>	<b>2019. 2. 27(수) / 총11매(본문 5매)</b>
<b>담당부서</b>	자동차정책과	<b>담당자</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 과장 이상일</li> <li>- 유럽차 : 사무관 최수관, 주무관 성경희 (☎ (044) 201-4996, 3845)</li> <li>- 미주차 : 사무관 유연형, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3845, 3844)</li> </ul>
	건설산업과 (건설기계)	<b>담당자</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 과장 박병석, 사무관 박정규, 주무관 이종연</li> <li>• ☎ (044) 201-3542, 3543</li> </ul>
<b>보도일시</b>		2019년 2월 28일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 2.28.(목) 06:00 이후 보도 가능	

## 한국지엠, 벤츠, 만트럭 등 9개 수입제작사 리콜 실시

**[자동차(19개 차종) 205,412대, 건설기계(2개 모델) 1,688대]**

- 국토교통부(장관 김현미)는 9개 업체에서 제작 또는 수입하여 판매한 총 21개 차종 207,100대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정 조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 금번 리콜은 운전석 또는 조수석 에어백 결함에 따른 리콜과 그 밖에 센터콘솔, 트렁크 도어, 방향지시등 등 자동차 부품결함이 확인됨에 따라 리콜이 시행된다.
- 한국지엠(주)의 라세티 프리미어 등 5개 차종 189,279대, 에프씨에이코리아(주)의 300C 등 2개 차종 5,213대, (주)재규어랜드로버코리아 디스커버리 스포츠 4,989대, 포드세일즈서비스코리아(유) 머스탱 297대 등 총 19만 9천여대는 다카타 사(社)에서 공급한 운전석 또는 조수석 에어백 결함으로 에어백 전개 시 인플레이터(inflator)의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.

- 해당 차량은 포드세일즈서비스코리아(유)의 경우 **2월 28일부터**, 한국지엠(주), (주)재규어랜드로버코리아, 에프씨에이코리아(주)의 경우 **3월 4일부터** 해당 서비스센터에서 대상 차량 확인 후 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.
- 그 밖에 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입하여 판매한 C220d 등 2개 차종 117대는 자동차 실내 센터콘솔(center console)\* 결합으로 센터콘솔이 제대로 잠기지 않을 수 있으며, 이 상태에서 후방 추돌사고 발생 시 적재함이 열릴 가능성이 있음이 확인되었다.
  - \* 센터콘솔(center console) : 운전석과 조수석 사이 박스모양의 수납공간
- 국토교통부는 우선 해당 자동차 소유자의 안전을 위하여 리콜은 진행하되, 자동차안전연구원으로 하여금 해당 부품결함으로 인해 자동차 충돌, 측면추돌 등 다양한 사고원인에 따른 승객안전의 문제발생 가능성 등이 있다고 판단됨에 따라 추가 확인하도록 지시 하였다.
- 리콜대상 차량은 **2월 28일부터** 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식 서비스센터에서 센터콘솔 적재함을 점검하고 이상이 있을 경우 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 볼보자동차코리아(주)에서 수입하여 판매한 XC60 차량 2,850대는 차량 뒷문(트렁크 도어) 전동식 지지대의 결함으로 차량 뒷문이 닫히지 않거나 지지력이 약해져 사용자의 의지와는 상관없이 뒷문이 닫혀 사용자에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.
  - 해당 차량은 **2월 28일부터** 볼보자동차코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 지지대 교체)를 받을 수 있다.
- (주)재규어랜드로버코리아(주)에서 수입하여 판매한 레인지로버 차량 1,159대는 소프트웨어 오류로 인해 스위치를 작동하여도 방향 지시등이 작동하지 않는 결함이 있으며,

동일 차종 레인지로버 63대, 레인지로버 스포츠 6대, 레인지로버 벨라 2대, 재규어 F-TYPE 1대 등은 엔진 크랭크축 폴리\* 고정용 볼트 불량으로 이 볼트의 균열 또는 절단 등이 발생하면 차량 안전에 지장을 초래할 우려가 있음이 확인되었다.

\* 크랭크축은 크랭크와 연결되어 왕복운동을 회전운동으로 변환하는 부품으로 불량시 크랭크축 폴리로 구동되는 워터펌프, 발전기, 에어컨컴프레서가 정상 작동하지 않을 수 있음

○ 해당차량은 3월 4일부터 재규어랜드로버코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교체)를 받을 수 있다.

□ 다임러트럭코리아(주)에서 수입하여 판매한 Arocs 등 2개 차종 321대는 차량 앞 모서리 부분에 장착된 에어스포일러(air-spoiler)의 고정 부품결함으로 주행 중 에어스포일러가 떨어져 주변 차량의 안전 운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.

○ 해당 차량은 3월 4일부터 다임러트럭코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ (주)한국모터트레이딩에서 수입하여 판매한 야마하 XP530-TMAX J415E 이륜자동차 1,115대는

○ 동력전달장치(드라이브 벨트)의 경량화로 손상된 상태로 지속 주행을 하거나 급가속 혹은 급정지할 경우 벨트파손이 있을 수 있고,

\* 드라이브 벨트 : 엔진 폭발에 의한 회전력을 후륜으로 전달해 주는 장치로 이 장치가 파손될 경우 동력 전달이 안되어 운행이 불가능 할 수 있음

○ 또한, 엔진제어장치(ECU) 소프트웨어 오류로 정차 또는 저속주행 시 스로틀(throttle)\*을 살짝 열었을 때 혼합기(공기+연료)에 연료 부족으로 적절한 연료분사가 이루어지지 않아 시동꺼짐 현상이 확인

되어 안전운행에 영향을 줄 수 있는 것으로 확인되었다.

\* 스로틀 : 기화기 아랫부분에 위치하여 가속페달에 위치에 따라 밸브를 개폐하여 공기와 연료의 혼합가스량을 조정하여 엔진의 회전속도를 변화시킴

○ 해당 차량은 **3월 6일부터** (주)한국모터트레이딩 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리)를 받을 수 있다.

□ **만트럭버스코리아(주)**에서 제작·판매한 **덤프트럭**에서도 제작결함이 발견되어 **시정조치(리콜)**한다고 밝혔다.

○ 냉각수 이용방식의 보조제동장치인 프리타더에서 공동현상(Cavitation)\*이 발생하여 프리타더 부품의 손상과 부식, 냉각수의 열화와 변색 현상을 일으킬 가능성이 확인되었기 때문이다.

\* 공동현상(Cavitation): 액체 내에 증기 기포가 발생하는 현상으로 소음이나 진동을 유발하고 회전체 날개 등의 파손 및 침식을 일으킴

○ 해당 덤프트럭은 2014년 11월 4일부터 2018년 3월 10일까지 생산된 **TGS 모델**(10개 형식) 총 **1,688대**로서 **3월 4일부터** 만트럭버스코리아(주) 지정 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 냉각시스템 세척, 프리타더 교체 등)를 받을 수 있다.

□ 기타 궁금한 사항은 한국지엠(주)(080-3000-5000), 에프씨에이코리아(주)(080-365-2470), 재규어랜드로버(080-337-9696, 080-333-8289), 포드세일즈서비스코리아(유)(1600-6003), 메르메데스-벤츠코리아(주)(080-001-1886), 볼보자동차코리아(주)(02-1588-1777), 다임러트럭코리아(주)(080-001-1886), (주)한국모터트레이딩(02-878-7100), 만트럭버스코리아(주)(080-661-1472)으로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차 및 건설기계 리콜센터([www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 080-357-2500)를 통해 결함신고를 받고 있으며,

- 신고 받은 사항에 대하여서는 객관적이고 공정한 제작결함조사를 실시하고, 제작결함 발생 시 신속한 시정 조치를 통해 자동차 및 건설기계 제작결함으로 인한 안전사고로부터 국민들의 생명과 재산을 보호하는데 최선을 다할 계획임을 밝혔다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 최수관(☎ 044-201-4996), 유연형 사무관(☎ 044-201-3843), 건설산업과 박정규 사무관 (☎044-201-3542)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
한국지엠(주)	라세티 프리미어	운전석 에어백 인플레이터	'08.10.23.~'11.02.08.	84,516
	크루즈		'11.02.09.~'13.04.08.	47,788
	아베오		'10.12.20.~'13.05.28.	7,717
	올란도		'10.12.16.~'13.10.16.	44,080
	트랙스		'12.12.27.~'13.08.04.	5,178
	소 계			
에프씨에이 코리아(주)	300C(LX)	동승자석 에어백 인플레이터	'13.08.09.~'15.09.17.	1,644
	짚랭글러(JK)		'13.07.30.~'16.09.13.	3,569
소 계				<b>5,213</b>
(주)재규어랜드로 버코리아	디스커버리 스포츠	운전석 에어백 인플레이터	'14.10.03.~'16.10.16.	4,989
	소 계			
포드세일즈 서비스코리아(유)	Mustang	동승자석 에어백 인플레이터	'13.01.23.~'14.05.02.	297
	소 계			
메르세데스- 벤츠코리아(주)	C220d	센터 콘솔	'18.06.29.~'18.07.24.	115
	C220d 4MATIC		'18.07.24.~'18.07.26.	2
소 계				<b>117</b>
볼보자동차 코리아(주)	XC60	테일 게이트 지지대	'17.01.12.~'18.10.26.	2,850
	소 계			
(주)재규어랜드로 버코리아	레인지로버	방향지시등	'18.01.31.~'18.12.17.	1,159
	레인지로버	엔진 크랭크축 폴리 고정볼트	'18.10.11.~'18.12.03.	63
	레인지로버 스포츠		'18.11.06.~'18.11.28.	6
	레인지로버 벨라		'18.10.16.~'18.11.22.	2
	재규어 F-TYPE		'18.11.27.	1
	소 계			
다임러트럭 코리아(주)	Actros	전방 코너 에어스포일러 고정부품	'17.08.03.~'17.09.25.	8
	Arocs		'17.08.02.~'18.08.07.	313
	소 계			
(주)한국모터 트레이딩	XP530-TMAX	엔진제어장치(ECU) 소프트웨어	'17.03.11.~'18.07.31.	1,115
		드라이브 벨트		
소 계				<b>1,115</b>
<b>총 계</b>				<b>205,412</b>

※ 리콜 대상 자동차 이미지

한국지엠(주)	
	
라세티 프리미어	운전석 에어백 인플레이터
에프씨에이코리아(주)	
	
쥘랭글러	동승자석 에어백 인플레이터
(주)재규어랜드로버코리아	
	
디스커버리 스포츠	운전석 에어백 인플레이터

포드세일즈서비스코리아(유)



Mustang



동승자석 에어백 인플레이터

메르세데스-벤츠코리아(주)



C220d



센터 콘솔(중앙 적재함)

볼보자동차코리아(주)



XC60



테일게이트 지지대



(주)재규어랜드로버코리아



레인지로버



방향지시등

(주)재규어랜드로버코리아



레인지로버



엔진 크랭크축 폴리 고정볼트

다임러트럭코리아(주)



Actros



전방 코너 에어스포일러 고정부품

(주)한국모터트레이딩



XP530-TMAX



엔진제어장치(ECU) 소프트웨어

(주)한국모터트레이딩



XP530-TMAX



드라이브 벨트

\* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음

<참고 2> 리콜 대상 건설기계

제작사	기종	모델명	제작기간	대상대수
만트럭버스 코리아(주)	덤프트럭	TGS 35.480 8X4-4 BL	2015.10.06.~2016.10.08.	40
		TGS 35.500 8X4-4 BL	2016.09.20.	1
		TGS 37.440 8X4 BB	2014.11.08.~2016.10.10.	248
		TGS 37.460 8X4 BB	2016.10.04.~2018.03.10.	40
		TGS 37.480 8X4 BB	2014.11.04.~2016.10.06.	813
		TGS 37.500 8X4 BB	2016.10.04.~2018.02.27.	412
		TGS 41.440 8X4 BB	2014.11.11.~2016.07.25.	51
		TGS 41.460 8X4 BB	2016.10.04.~2017.02.22.	5
		TGS 41.480 8X4 BB	2014.11.11.~2016.08.26.	61
		TGS 41.500 8X4 BB	2016.10.05.~2017.05.09.	17
<b>합 계</b>				<b>1,688</b>

※ 리콜 대상 건설기계 이미지

	
만트럭버스코리아(주) 덤프트럭	프리타더(엔진의 출력축을 제어)
	
프리타더 이미지	

