
 국토교통부		<h1>보 도 자 료</h1>	
 속도를 줄이면 사람이 보입니다		배포일시	2020. 2. 12.(수) / 총 7 매(본문 3매)
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 윤진환, 사무관 박균성, 사무관 심형석, 주무관 조보인, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4996, 4999, 3844)
보 도 일 시		2020년 2월 13일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 2.13.(목) 06:00 이후 보도 가능	

현대, FCA, BMW, 폭스바겐, 만트럭, 바이크코리아 결함시정(리콜) 실시[총 6개사 494,720대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 현대자동차(주), 에프씨에이코리아(주), 비엠더블유코리아(주), 아우디폭스바겐코리아(주), 만트럭버스코리아(주), (주)바이크코리아에서 수입 판매한 총 21개 차종 494,720대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 **아반떼 등 2개 차종 491,102대**는 일부 노후 차량의 ABS/ESC 모듈 전원부에 오일 또는 수분 등의 이물질이 유입되어 내부합선으로 인한 화재 발생 가능성이 있어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 **2월 17일부터** (주)현대자동차 직영서비스센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(전원공급 제어 스위치 장착)를 받을 수 있다.
- 둘째, 에프씨에이코리아(주)에서 수입, 판매한 **2013년식 피아트 500 차종 872대**는 변속 케이블 조정기의 내구성 약화로 변속케이블이 분리되어 실제 변속기 기어가 변경되지 않을 가능성이 있어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 **2월 19일부터** 에프씨에이코리아(주) 공식 피아트 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 셋째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 **BMW 320i** 등 9개 차종 **2,273대**는 에어백(다카타 사) 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

* 이번 리콜은 '13년, '15년 당시 개선된 에어백이 공급되기 전 다카타 에어백 신제품으로 교체한 것을 개선된 에어백 부품 수급에 따라 재교체하는 리콜임

○ 해당 차량은 **2월 7일부터** 비엠더블유코리아(주) 공식서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.

□ 넷째, 아우디폭스바겐코리아(주)가 수입, 판매한 **Jetta 2.0 TDI BMT** 등 5개 차종 **323대**의 경우 변속기 내 부품(어큐뮬레이터 : 오일압력 생성기) 결함으로 지속 운행시 변속기가 작동하지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 **2월 28일부터** 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 교체 받을 수 있다.

□ 다섯째, 만트럭버스코리아(주)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 **Lion's City CNF 93대**는 가스압력조절기의 균열로 인해 가스가 누출되고, 이로 인해 시동꺼짐이 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 **2월 7일부터** 전국 만트럭버스코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 진행하고 있다.

□ 마지막으로, (주)바이크코리아서 수입, 판매(판매이전 포함)한 ①**THRUXTON R** 등 2개 이륜 차종 **27대**는 사이드 스탠드 스프링의 설계상 결함으로 지속 사용시 스프링이 파손·이탈되고, 이로 인해 사이드 스탠드의 조작에 따라 엔진 시동을 제한하는 장치(인히비터 스위치)가 작동되어 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되었고,

- ②SPEED TWIN 30대는 기어 변속 페달 고정 볼트 내 풀림방지제의 내구성 부족으로 지속 사용 시 볼트가 체결부로부터 이탈되고, 이로 인해 기어 변속이 되지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 2월 17일부터 전국 바이크코리아(주) 공식서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.
- * 자동차제작사들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함
- 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 에프씨에이코리아(주)(☎ 080-365-2470), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5181), 아우디폭스바겐 코리아(주)(☎ 080-767-0089), 만트럭버스크코리아(주)(☎ 080-661-1472), (주)바이크코리아(☎ 02-479-1902)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.
- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작 결함 사항을 확인 할 수 있다.




이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
현대자동차(주)	아반떼(HD)	제동장치 (ABS/ESC모듈)	'05.08.17.~'10.08.17.	414,695
	i30(FD)	제동장치 (ABS/ESC모듈)	'06.11.07.~'10.12.13.	76,407
	소 계			491,102
에프씨에이 코리아(주)	피아트 500(FF)	변속장치 (변속케이블 조정기)	'12.08.28.~'13.01.30.	872
	소 계			872
비엠더블유 코리아(주)	BMW 318i	동승자석 에어백	'01.08.28.~'03.09.04. '04.06.14.~'04.10.18.	458 82
	BMW 318iA		'99.09.21.~'01.04.20.	111
	BMW 320i		'99.09.02.~'01.07.11. '01.10.01.~'04.10.28.	183 741
	BMW 325Ci		'00.12.16.~'03.01.23. '03.03.07.~'05.09.26.	116 89
	BMW 325i		'00.09.22.~'01.07.19. '00.10.06.~'01.01.12. '01.08.28.~'04.05.13. '02.01.23.~'04.08.10.	49 2 119 11
	BMW 325Xi		'03.08.29.~'04.02.25. '02.03.23.	69 1
	BMW 330Ci		'03.04.01.~'04.01.16. '03.07.31. '03.02.10.	27 1 1
	BMW 330i		'00.06.08.~'01.07.20. '01.09.03.~'04.02.20.	42 92
	BMW M3		'01.03.05.~'05.07.27. '05.01.08.	78 1
	소 계			2,273
아우디폭스바겐 코리아(주)	Golf 1.4 TSI	오일압력 생성기	'10.12.01.~'12.05.03.	10
	Golf 1.6 TDI BMT		'10.08.05.~'16.11.05.	73
	Jetta 1.6 TDI BMT		'11.05.26.~'12.09.28.	20
	Jetta 2.0 TDI BMT		'14.11.03.~'15.01.19.	219
	Polo 1.6 TDI		'13.04.14.	1
소 계			323	
만트럭버스 코리아(주)	Lion's City CNG	가스압력 조절기	'16.09.27.~'18.08.31.	34 59(미판매)
	소 계			93
(주)바이크코리아	THRUXTON R	사이드 스탠드 스프링	'18.02.26.~'19.01.22.	17 3(미판매)
	THRUXTON TFC		'19.04.04.~'19.05.03.	7
	SPEED TWIN	기어 변속 페달 고정볼트	'18.12.17.~'19.08.07.	17 13(미판매)
	소 계			57
총 계				494,720

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

현대자동차주식회사	
	
아반떼 (HD)	ABS/ESC 모듈
에프씨에이코리아(주)	
	
피아트 500	변속 케이블 조정기
비엠더블유코리아(주)	
	
BMW 3 Series	동승자석 에어백

아우디 폭스바겐 코리아(주)



Jetta 2.0 TDI BMT



오일 압력 생성기

만트럭버스 코리아(주)



Lion's City CNG



가스 압력 조절기

㈜바이크 코리아



THRUXTON R



사이드 스탠드 스프링

	
<p>SPEED TWIN</p>	<p>기어 변속 페달 고정 볼트</p>

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음